



Schwingungsüberwachung Serie HE102

MADE IN
GERMANY



IECEE



Proc. Cont. Eq.
for Ord. Loc.
Proc. Cont. Eq.
for Haz. Loc.



IECEX



- Schwingbeschleunigung (g, rms)
- ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Zone 1 / 2 / 21 / 22
- Analoger Stromausgang: 4...20 mA
- Frequenzbereiche: 10 Hz ... 1000 Hz
1 Hz ... 1000 Hz



Herstellungsdatum: _____

Typenbezeichnung: _____

Serien Nr.: _____

Betriebsanleitung

Schwingungsüberwachung Typ HE102

Standard und ATEX / IECEx / UKEx / EACEx

Ausgabe: 2024-05-31

Achtung!

Vor Inbetriebnahme des Produktes muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden werden.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Firma:

HAUBER-Elektronik GmbH

Fabrikstraße 6

D-72622 Nürtingen

Germany

Tel.: +49 (0) 7022 / 21750-0

Fax: +49 (0) 7022 / 21750-50

info@hauber-elektronik.de

www.hauber-elektronik.de

1 Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Inhaltsverzeichnis | 3 |
| 2 | Sicherheitsinformationen | 4 |
| 3 | Geltungsbereich der Betriebsanleitung | 4 |
| 4 | Die Schwingungsüberwachung Typ HE102..... | 5 |
| 5 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 5 |
| 6 | Lieferumfang..... | 5 |
| 7 | Dokumente und Zertifikate | 5 |
| 8 | Abgabe der Haftung bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen | 6 |
| 9 | Einsatzbereiche und Typenschild Beispiele..... | 7 |
| 10 | Bedingungen zum sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen | 8 |
| 10.1 | HE102.01 (Zündschutzart „druckfeste Kapselung“)..... | 8 |
| 10.2 | HE102.03 cULus Hazloc DIV2..... | 8 |
| 11 | Technische Daten | 10 |
| 11.1 | Allgemeine Daten | 10 |
| 11.2 | Elektrische Daten..... | 10 |
| 11.3 | Arbeitsbereich der Schwingungsüberwachung | 11 |
| 11.4 | Typischer Frequenzgang | 12 |
| 11.5 | Mechanische Daten | 13 |
| 11.6 | Gehäusemaße | 13 |
| 11.7 | Eigenschaften integriertes Kabel | 14 |
| 12 | Anschlüsse | 15 |
| 13 | Montage und Demontage | 16 |
| 13.1 | Allgemeine Hinweise | 16 |
| 13.2 | Befestigung der Schwingungsüberwachung an der Montagefläche | 16 |
| 14 | Installation und Inbetriebnahme..... | 17 |
| 14.1 | Allgemeine Hinweise | 17 |
| 14.2 | Anschlussplan..... | 17 |
| 15 | Wartung und Reparatur | 19 |
| 15.1 | Allgemeine Hinweise | 19 |
| 15.2 | Fehlerbehebungstabelle | 19 |
| 16 | Transport, Lagerung und Entsorgung | 20 |
| 17 | Zubehör | 20 |
| 18 | Codierung Typ HE102 | 21 |
| 19 | EU- und UK-Konformitätserklärung | 22 |

2 Sicherheitsinformationen

2.1 Allgemein

Die Sicherheitshinweise dienen dem Schutz von Personen und Sachen vor Schaden und Gefahren, die sich aus nicht bestimmungsgemäßem Einsatz, falscher Bedienung oder sonstiger fehlerhafter Behandlung von Geräten besonders in explosionsgefährdeten Bereichen ergeben. Lesen Sie deshalb die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie am Produkt arbeiten oder es in Betrieb nehmen. Die Betriebsanleitung muss dem Betriebspersonals jederzeit zugänglich sein.

Bitte prüfen Sie, ob alle Unterlagen vor der Inbetriebnahme oder sonstigen Arbeiten am Produkt vollständig vorliegen. Wurden nicht alle Unterlagen vollständig übergeben oder werden weitere Exemplare benötigt, so können diese auch in anderen Sprachen bezogen werden.

Das Produkt ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Es kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass bei unsachgemäßer Behandlung, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Bedienung und Wartung durch ungenügend ausgebildete Personen vom Produkt Gefahren ausgehen, die ihrerseits Personen, Maschinen und Anlagen gefährden können.

Jede Person, die im Betrieb des Betreibers mit der Aufstellung, Bedienung und Instandhaltung des Produkts befasst ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Das Produkt darf nur von instruierten, genügend ausgebildeten und autorisierten Personen montiert, demontiert, installiert und repariert werden.

2.2 Verwendete Symbole



Dieses Symbol weist auf eine Explosionsgefahr hin.



Dieses Symbol weist auf eine Gefahr durch elektrischen Strom hin.



Dieses Symbol weist auf eine nicht-sicherheitsrelevante Information hin.

3 Geltungsbereich der Betriebsanleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung der Schwingungsüberwachung Typ HE102 gilt für die folgenden Varianten:

Standard / ATEX / IECEx / UKEx / EACEx

Die Funktionalität der Varianten ist identisch. Die ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Varianten verfügen zusätzlich über Zertifizierungen und Kennzeichnungen, die den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zulassen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Einsatzbereiche" auf Seite 7.

4 Die Schwingungsüberwachung Typ HE102

Die Schwingungsüberwachung Typ HE102 wird zur Messung und Überwachung von Schwingungen an Maschinen eingesetzt.

Sie besitzt folgende Merkmale:

- Arbeitsprinzip: Das Zweileiter-System.
- Messgröße: Der Effektivwert (rms) der Schwingbeschleunigung in g.
- Analoger Stromausgang: Störsicheres Gleichstromsignal von 4...20 mA, proportional zum Messbereich der Überwachung.
- Kabelbruch am Überwachungskabel ist von einem nachfolgenden Auswertgerät detektierbar: Wert des Gleichstromsignals < 3,5 mA.

5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Typ HE102 dient ausschließlich zur Messung von mechanischen Schwingungen an Maschinen und mechanischen Anlagen. Der Einsatz ist nur innerhalb der im Datenblatt genannten Spezifikationen zulässig. **Hauptanwendungsgebiete:** Lüfter, Ventilatoren, Gebläse, Elektromotoren, Pumpen, Zentrifugen, Separatoren, Generatoren, Turbinen und ähnliche, oszillierende mechanische Anlagen.

6 Lieferumfang

Alle Varianten enthalten:

- Schwingungsüberwachung
- Betriebsanleitung

7 Dokumente und Zertifikate

Folgende Dokumente und Zertifikate zum Typ HE102 können unter www.hauber-elektronik.de eingesehen und heruntergeladen werden:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung ATEX, Nr.: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 4
- UKEx Zertifikatsnummer: UL22UKEX2481X
- IECEx Konformitätsbescheinigung, Nr.: PTZ 18.0009 X Rev 2
- UL Konformitätsbescheinigung, Nr.: E507077-20191126
- UL Haz Loc Konformitätsbescheinigung & Control Drawing M003-HE100
- CCC Zertifikat für China verpflichtende Produktzertifizierung
- KCs Ex Zertifikat
- EACEx Zertifikat RU C-DE.HA65.B.00053/19
- EAC Deklaration










8 Abgabe der Haftung bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Für die bestimmungsgemäße Auslegung der elektrischen Anschlüsse bzgl. den Explosionsschutz- Richtlinien und der korrekten Inbetriebnahme haftet ausschließlich der Eigentümer der Anlage.

Wird die Anlage im Auftrag des Eigentümers von einem Subunternehmer errichtet, darf die Anlage erst in Betrieb genommen werden, nachdem der Subunternehmer durch eine Installations-Bescheinigung die sach- und fachgerechte Installation entsprechend der jeweils gültigen Vorschriften bestätigt hat.

Die erstmalige Inbetriebnahme von explosionsgeschützten Anlagen oder Anlagenteilen, sowie die Wiederinbetriebnahme nach größeren Änderungen oder Wartungsarbeiten, muss der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde vom Betreiber gemeldet werden.

9 Einsatzbereiche und Typenschild Beispiele
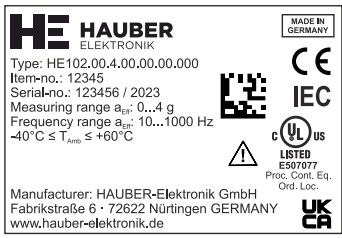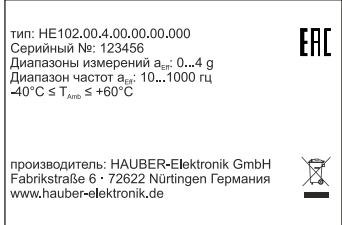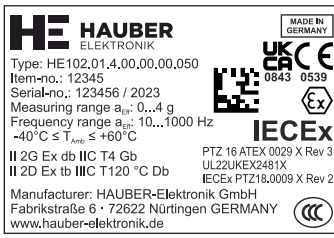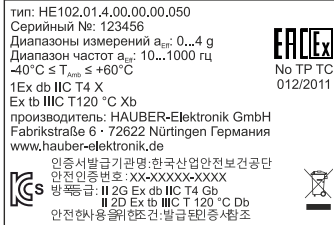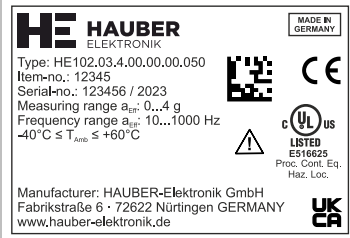
| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| | <p>HE102.00</p> <p>Standard CE / IEC / EAC UL Proc. Cont. Eq. Ord. Loc.</p> | <p>HE102.01</p> <p>ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Druckfeste Kapselung Ex db Schutz durch Gehäuse Ex tb</p> | <p>HE102.03</p> <p>UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2</p> |
| <p>Variante</p> | <p>Nicht explosionsgefährdete Bereiche</p> | <p>Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 21 2 und 22</p> | <p>Explosionsgefährdete Bereiche nach UL Division 2</p> |
| <p>Kennzeichnung</p> | <p> US E507077 Process Control Equipment for Ordinary Location</p> | <p> II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60°C PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3</p> <p>IECEx Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60°C IECEx PTZ 18.0009 X Rev 2</p> <p> II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60°C UL22UKEX2481X</p> <p>EACEx 1Ex db IIC T4 X Ex tb IIIC T120 °C X -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60°C № TP TC 012/2011</p> | <p> US Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T4 Class II, Division 2, Groups F and G, T4 E516625 Process Control Equipment for Hazardous Location</p> |
| <p>Typenschild</p> |   |   |  |

Angewandte Normen

Die Auflistung der Normen einschließlich der entsprechenden Ausgabedaten finden Sie in der EU Baumusterprüfbescheinigung für die Schwingungsüberwachung.

10 Bedingungen zum sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Die folgenden Bedingungen müssen zum sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereich erfüllt sein.

10.1 HE102.01 (Zündschutzart „druckfeste Kapselung“)

Elektrische Daten

| | | min. | typ. | max. |
|---------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Versorgungsspannung | U_n | 10 V DC | 24 V DC | 30 V DC |
| Stromaufnahme | I_n | 4 mA | 4 ... 20 mA | 25 mA |

Tab. 1: Elektrische Daten HE102.01

10.2 HE102.03 cULus Hazloc DIV2



Die Variante für DIV2 darf nicht ohne den Sicherungsclip gegen versehentliches Trennen der Steckverbindung betrieben werden! Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen besteht ansonsten Explosionsgefahr durch Funkenbildung!



Für den Einsatz in DIV2 darf die Versorgungsspannung maximal 28,1 V DC betragen. Dies muss durch den Einsatz eines geeigneten Netzteils gewährleistet werden.

Befestigung des Sicherungsclips

1. Anschlusskabelbuchse in den M12 Stecker bis zum Anschlag einführen (Lage der Codiernocke beachten).
2. Gerändelter Drehring der Buchse von Hand fest anziehen.
3. Sicherungsclip gegen versehentliches Trennen der Steckverbindung montieren.
 - Beide Halbschalen des Clips um die Steckverbindung legen.
 - Beide Halbschalen von Hand fest zusammendrücken, bis der Schnappverschluss einrastet.
 - Den mit den beiden Halbschalen verbundene Pfeil um das Kabel legen und durch die am andern Ende befindliche Öse durchziehen, so dass der Hinweis "NICHT UNTER SPANNUNG TRENNEN" längsseits des Kabels lesbar wird.

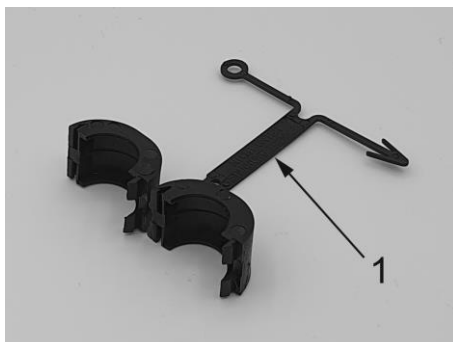


Abb. 1: Sicherungsclip

1 Hinweisschild



Abb. 2: Montierter Sicherungsclip

Befestigung der Schutzkappe

Nach Trennen der Steckverbindung muss die Schutzkappe am M12-Stecker befestigt werden! Sicherungsclip demontieren und Schutzkappe befestigen.

1. Netzspannung trennen.
2. Die beiden Halbschalen der Hülse mit einem Schraubendreher auseinanderpressen
3. M12 Stecker mit der Schutzkappe gut verschließen.



Abb. 3: Schutzkappe



Abb. 4: Montierte Schutzkappe

Control Drawing

Bitte beachten Sie auch das Controldrawing HE102-M003.

Elektrische Daten

| | | |
|--|--------------------|------------------------------|
| Max. Eingangsspannung der Schwingungsüberwachung | V _{i-max} | 28,1 V DC |
| Max. Eingangsstrom der Schwingungsüberwachung | I _{i-max} | 25 mA / 50 mA (nur HE101) |

Tab. 2: Elektrische Daten HE102.03

11 Technische Daten

11.1 Allgemeine Daten



Jeder Sensor besitzt einen der gelisteten Mess- und Frequenzbereiche. Weitere Bereiche auf Anfrage.

Bitte geben Sie den Mess- & Frequenzbereich in Ihrer Anfrage an.

| | |
|------------------------------|--|
| Messbereich: | 0 ... 2 g rms 0 ... 4 g rms 0 ... 6 g rms 0 ... 8 g rms 0 ... 10 g rms Weitere Messbereiche Siehe auch Codierung Typ HE102, Seite 21. |
| Messgenauigkeit: | ±10 % (gemäß DIN ISO 2954) |
| Querempfindlichkeit: | < 5 % |
| Frequenzbereich: | 10 Hz...1000 Hz (Standard) 1 Hz...1000 Hz |
| Kalibrierpunkt | 159,2 Hz und 90 % Amplitude des Messbereichs |
| Maximale Beschleunigung | ±16,5 g |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| MTTF Wert | 399 Jahre |
| Zulässige Temperaturbereiche | -40 °C ... +60 °C (Umgebungstemperatur) -40 °C ... +125 °C (Messkopftemperatur) |

Tab. 3: Allgemeine Daten

11.2 Elektrische Daten

| | |
|---|--|
| Ausgangssignal: | 4...20 mA (Proportional zum Messbereich) |
| Spannungsversorgung: | 10...30 V DC |
| Stromaufnahme (max.): | 25 mA |
| Bürde/Last (max.): | 500 Ω |
| Sicherung * | 30VDC, 3A, mittelträge |
| * Um den Sensor UL-konform zu betreiben, muss die Zuleitung durch eine UL zugelassene Sicherung abgesichert werden. | |

Tab. 4: Elektrische Daten

11.3 Arbeitsbereich der Schwingungsüberwachung

Der Arbeitsbereich ist unabhängig vom Messbereich. Er lässt sich von der maximalen Beschleunigung ableiten, welche über alle Frequenzen 16,5 g beträgt. Die maximal messbare Schwinggeschwindigkeit ergibt sich nach der Formel

$$v_{max} = \int a_{max}$$

Für sinusförmige Schwingung gilt

$$v_{max} = \frac{a_{max}}{2\pi f}$$

Abb. 5: zeigt den Arbeitsbereich der Schwingungsüberwachung welcher durch die maximal messbare Schwinggeschwindigkeit in mm/s in Abhängigkeit der Frequenz in Hz limitiert wird.

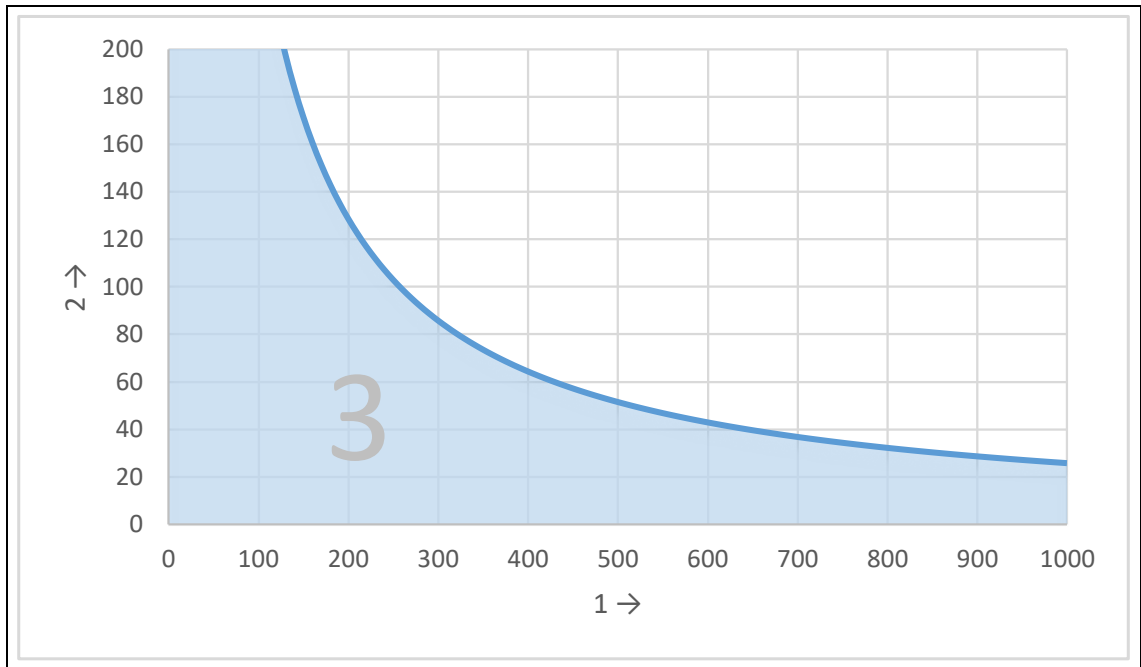


Abb. 5: Diagramm Arbeitsbereich

- 1 Frequenz in Hz
- 2 Schwinggeschwindigkeit in mm/s
- 3 Arbeitsbereich der Schwingungsüberwachung

Ablesebeispiele:

| Frequenz (Hz) | Maximal messbare Schwinggeschwindigkeit (mm/s) |
|---------------|--|
| 250 | 103 |
| 400 | 64 |
| 1000 | 25 |

Tab. 5: Ablesebeispiele Arbeitsbereich

11.4 Typischer Frequenzgang

10 Hz bis 1000 Hz (Standard)

Der Frequenzgang wird mittels einem Referenzsensor aufgezeichnet.

- 4 Hz. . . 1200 Hz Beschleunigungssensor

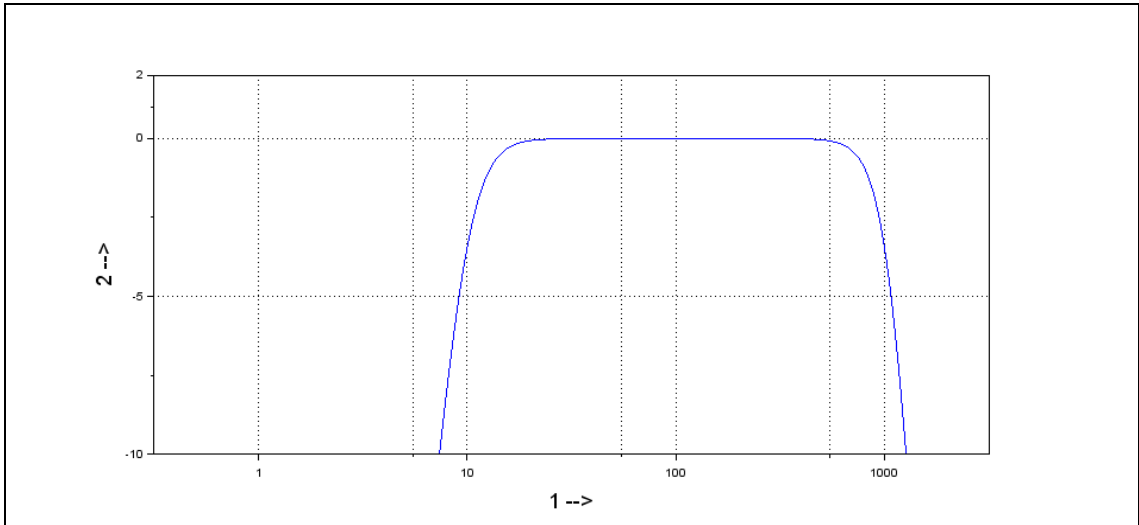


Abb. 6: Typischer Frequenzgang 10 Hz bis 1000 Hz

- 1 Frequenz in Hz
- 2 Verstärkung in dB

1 Hz bis 1000 Hz

Der Frequenzgang wird mittels zweier Referenzsensoren aufgezeichnet.

- 1 Hz. . . 10 Hz Lasersensor
- 10 Hz. . . 1200 Hz Beschleunigungssensor

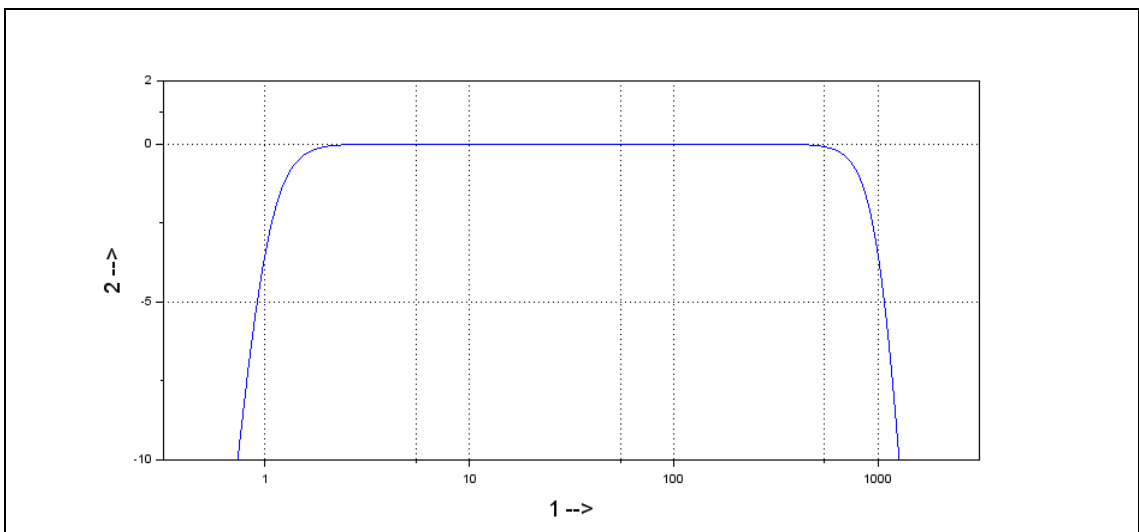


Abb. 7: Typischer Frequenzgang 1 Hz bis 1000 Hz

- 1 Frequenz in Hz
- 2 Verstärkung in dB

11.5 Mechanische Daten



Weitere Materialien und Befestigungen finden Sie im Kapitel "Codierung Typ HE102" auf Seite 21.

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Edelstahl V2A, Werkstoff-Nr.: 1.4305 (Standard) |
| Befestigung: | Schlüsselweite 24 (6-kant) M8 x 8 mm Steigung: 1,25 mm (Standard) |
| Montageart: | stehend / vertikal oder liegend / horizontal |
| Messrichtung: | Entlang der Befestigungsachse |
| Anzugsmoment Sensor | 8 Nm |
| Max. Drehmoment der M12 Überwurfmutter am Stecker | 0,4 Nm |
| Gewicht: | ca. 200 g |
| Schutzart: | IP 66/67 (im gesteckten Zustand) |

Tab. 6: Mechanische Daten

11.6 Gehäusemaße

11.6.1 Variante: Standard

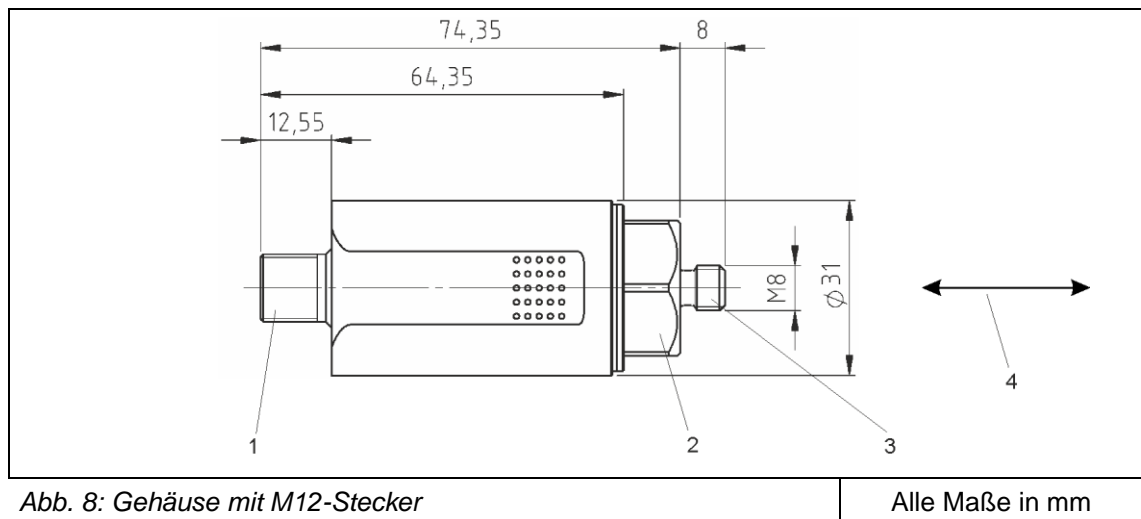


Abb. 8: Gehäuse mit M12-Stecker

- 1 Stecker M12
- 2 SW24
- 3 Befestigung
- 4 Messrichtung entlang der Befestigungsachse

11.6.2 Variante: ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Ex d

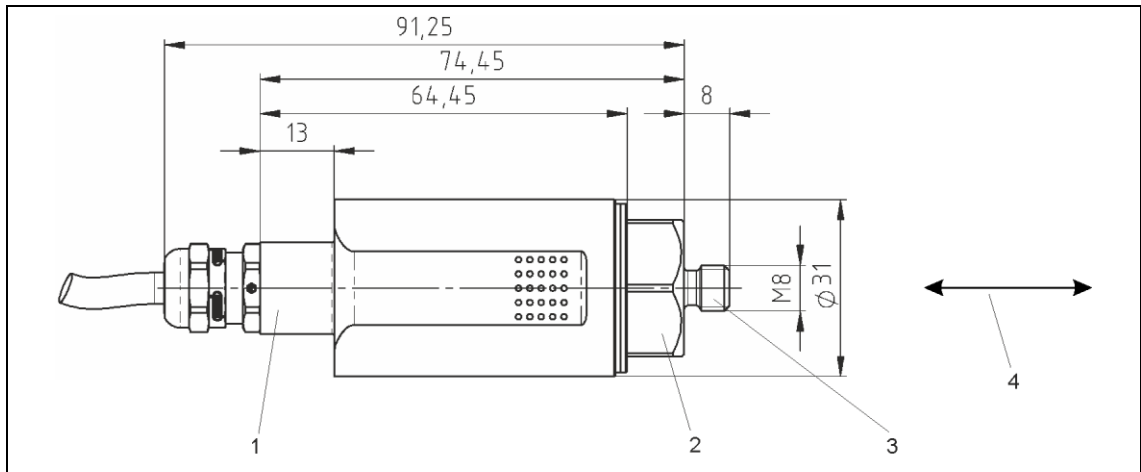


Abb. 9: Gehäuse mit integriertem Kabel

Alle Maße in mm


- 1 Kabelverschraubung für integriertes Kabel
- 2 SW 24
- 3 Befestigung
- 4 Messrichtung entlang der Befestigungsachse

11.7 Eigenschaften integriertes Kabel

| | |
|-----------------------|--|
| Kabeltyp | 12YC11Y 4x0,34 mm ² |
| Leitermaterial | EI-Cu-Litze |
| Aderisolation | TPE-E (12Y) |
| Mantel | PUR |
| Manteldurchmesser | 6,0 ± 0,2 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +80 °C fest verlegt -30 °C ... +80 °C bewegt |
| Minimaler Biegeradius | 30 mm fest verlegt 60 mm bewegt |
| Flammwidrig | Ja, nach UL 1582 Sec. 1061 |
| Halogenfrei | Ja |

Tab. 7: Technische Daten integriertes Kabel

12 Anschlüsse
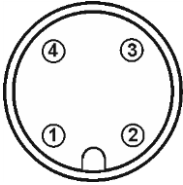
| | |
|---|---|
| Variante: | Standard |
| Stecker, M12, 4-polig | |
|  | |
| | Pin 1: 10...30 V DC Pin 2: NC Pin 3: 4...20 mA Pin 4: NC |
| | NC: Nicht angeschlossen |

| | | |
|---|---|---|
| Variante: | ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Druckfeste Kapselung Ex d | |
| | ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Schutz durch Gehäuse Ex tb | |
| Integriertes Kabel | | |
| 1) 2) 3) 4) | — Braun — Weiß — Blau — Schwarz | Pin 1: 10...30 V DC Pin 2: NC Pin 3: 4...20 mA Pin 4: NC |
| <i>PUR Mantelleitung, Ø: ca. 6,5 mm, 4-pol., 0,34 mm²</i> | | NC: Nicht angeschlossen |



Das System arbeitet nach dem Zweileiterprinzip.

D.h., die Gesamtfunktion (Spannungsversorgung und Stromsignal) wird über 2 Adern realisiert (Pin 1 und Pin 3).

Um kapazitive Einstreuungen zu vermeiden, müssen die Pins 2 und 4 **offen** bzw. **unbelegt** bleiben!

13 Montage und Demontage

13.1 Allgemeine Hinweise

Montage- und Demontearbeiten an und mit der Schwingungsüberwachung dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft ausgeführt werden, die mit den Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen Komponenten vertraut ist!



Das Gehäuse der Schwingungsüberwachung muss über die Befestigung geerdet sein - über die Maschinenmasse der Montagefläche oder über einen separaten Schutzleiter (PE)!

13.2 Befestigung der Schwingungsüberwachung an der Montagefläche

13.2.1 Voraussetzungen

- Montagefläche sauber und plan, d.h. frei von Farbe, Rost, etc.
- Messkopffläche der Schwingungsüberwachung, muss plan auf der Montagefläche aufliegen.

13.2.2 Werkzeug

- Sechskantschlüssel, SW 24

13.2.3 Arbeitsschritte und Hinweise

- Schwingungsüberwachung mittels Sechskantschlüssel kraftschlüssig ins Gewindeloch der Montagefläche schrauben. Das Anzugsmoment soll 8 Nm betragen.
- Das Anzugsmoment der M12 Überwurfmutter der Steckverbindung darf 0,4 Nm nicht überschreiten.



Um exakte Messwerte zu erhalten, muss die Schwingungsüberwachung kraftschlüssig an der Montagefläche befestigt werden!



Hilfskonstruktionen zur Befestigung sind zu vermeiden! Wenn unumgänglich, diese möglichst steif ausführen!



Erd- bzw. Masseschleifen zählen zu den häufigsten Problemen bei Messaufbauten mit empfindlicher Sensorik. Sie entstehen durch ungewollte Potentialunterschiede im Stromkreis zwischen Sensor und Auswerteeinheit. Als Gegenmaßnahme empfehlen wir unser Standard-Erdungskonzept oder, je nach Anwendung unser Alternativ-Erdungskonzept



Es ist darauf zu achten, dass die Erdverbindung elektrisch sicher ist.

14 Installation und Inbetriebnahme

14.1 Allgemeine Hinweise

Installation und Inbetriebnahme der Schwingungsüberwachung dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft ausgeführt werden, die mit den Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen Komponenten vertraut ist!



Das Anschlusskabel und etwaige Verlängerungskabel vor elektrischen Einwirkungen und mechanisch Beschädigungen schützen! Hierbei unbedingt die örtlichen Vorschriften und Weisungen beachten!

14.2 Anschlussplan

Erd- bzw. Masseschleifen zählen zu den häufigsten Problemen bei Messaufbauten mit empfindlicher Sensorik. Sie entstehen durch ungewollte Potentialunterschiede im Stromkreis zwischen Sensor und Auswerteeinheit.



Es ist darauf zu achten, dass die Erdverbindung elektrisch sicher ist.

14.2.1 Standard-Erdungskonzept

Beim Standard-Erdungskonzept hat der Schirm des Sensorkabels keine Verbindung zum Sensorgehäuse. Das Sensorgehäuse liegt auf demselben Potential wie die Maschinenerde.

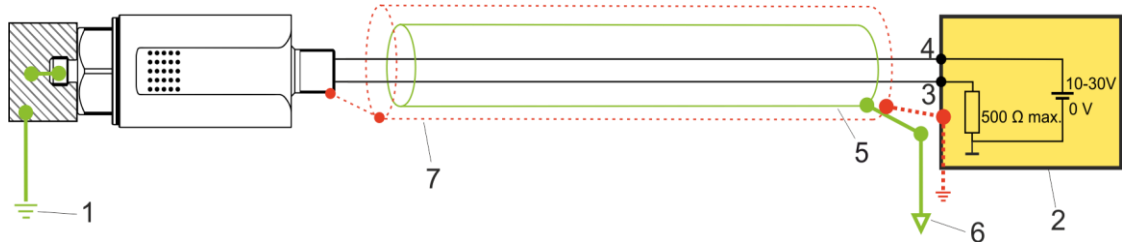


Abb. 10: Standard-Erdungskonzept

- 1 Maschinenerde
- 2 Auswerteeinheit (Messgerät, SPS, ...)
- 3 blau – 4...20 mA Stromsignal
- 4 braun – 10...30 V DC
- 5 Kabelschirm
- 6 Erdpotential Auswerteeinheit
- 7 Optionaler Metallschutzschlauch (nur für Variante mit integriertem Kabel verfügbar)

14.2.2 Alternativ-Erdungskonzept

Beim Alternativ-Erdungskonzept hat der Schirm des Sensorkabels Verbindung zum Sensorgehäuse. Das Sensorgehäuse ist mittels EMV-Adapter (rot) von der Maschinenerde entkoppelt. Beim Alternativ-Erdungskonzept ist eine elektrisch sichere Erdverbindung nur für Varianten mit einer M12-Steckverbindung sichergestellt. Für Varianten mit einem integrierten Kabel, kann das Alternativ-Erdungskonzept nicht verwendet werden.

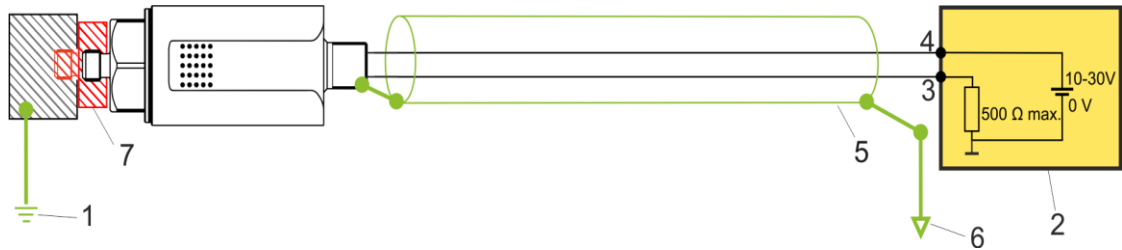


Abb. 11: Alternativ Erdungskonzept

- 1 Maschinenerde
- 2 Auswerteeinheit (Messgerät, SPS, ...)
- 3 blau – 4...20 mA Stromsignal
- 4 braun – 10...30 V DC
- 5 Kabelschirm
- 6 Erdpotential Auswerteeinheit
- 7 EMV-Adapter (Hauber Art. Nr. 10473)



Bitte weisen Sie uns bei Ihrer Anfrage darauf hin, wenn Sie sich für das Alternativ-Erdungskonzept entscheiden. Wir werden Ihnen dann das entsprechende Sensorkabel und den EMV-Adapter anbieten.

15 **Wartung und Reparatur**

15.1 **Allgemeine Hinweise**



Reparatur- und Reinigungsarbeiten an Schwingungsüberwachungen dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft ausgeführt werden, die mit den Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen Komponenten vertraut ist!



Defekte Anschlusskabel sofort austauschen!
Eine defekte Schwingungsüberwachung muss komplett ausgetauscht werden!



Die Schwingungsüberwachung HE102 ist wartungsfrei!

15.2 **Fehlerbehebungstabelle**

| Fehler | Ursache | Maßnahme |
|----------------------------|--|---|
| Kein Messwert (4-20 mA) | Keine Versorgungsspannung | Spannungsquelle und / oder Zuleitung überprüfen |
| | Unterbrechung im Anschlusskabel | Anschlusskabel austauschen |
| | Sicherung defekt | Sicherung austauschen |
| | Anschluss verpolt | Anschluss richtig polen |
| | Schwingungsüberwachung defekt | Schwingungsüberwachung austauschen |
| Falscher Messwert | Schwingungsüberwachung nicht kraftschlüssig montiert | Schwingungsüberwachung kraftschlüssig montieren |
| | Schwingungsüberwachung an falscher Stelle montiert | Schwingungsüberwachung an richtiger Stelle montieren |
| EMV-Probleme | | Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Alternativ-Erdungskonzept" auf Seite 18. |

Tab. 8: Fehlerbehebungstabelle

16 Transport, Lagerung und Entsorgung

Der Sensor muss durch eine geeignete Verpackung während des Transports vor schädlichen Umwelteinflüssen und vor mechanischer Beschädigung geschützt werden.

Der Sensor darf nicht in Umgebungstemperaturen außerhalb der zugelassenen Betriebstemperatur gelagert werden.

Das Produkt enthält elektronische Komponenten und muss nach den örtlichen Vorschriften und Gesetzen ordnungsgemäß entsorgt werden.

17 Zubehör

| Zubehör | Standard (HE102.00...) | Ex d, tb (HE102.01...) | UL Div 2 (HE102.03...) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Werkskalibrierzeugnis - Art. Nr: 10419 | x | x | x |
| Auswertegerät Typen 652, 656 | x | x | |
| Handmessgerät Typ HE400 | x | | |
| Magnetfuß - Art. Nr: 10054 | x | | x |
| Verschiedene Montageadapter z.B. M8 -> M10 | x | x | x |
| Konfektionierbarer Gegenstecker | x | x | x |
| Anschlusskabel, Buchse M12, 4-pol., 0,34mm ² , L= 2m, 5m, 10m, oder auf Anfrage | x | | x |
| Gummischutztülle ohne HE-Logo - Art. Nr: 11027 ; mit HE-Logo - Art. Nr: 10986 | x | x | x |
| Metallschutzschlauch | x | x | x |
| EMV-Adapter - Art. Nr: 10473 | x | | x |



Bei Einsatz IM FREIEN oder mit SPRITZWASSER sollte die Schwingungsüberwachung zum zusätzlichen Schutz mit der Gummischutztülle überzogen werden.



Gummischutztülle

18 Codierung Typ HE102

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HE102. | 00. | 16. | 01. | 00. | 00. | 000 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

HE Serie

102 = Transmitter 4...20 mA ~ g rms

ATEX / IECEx / UKEx / EACEx

00 = kein ATEX / IECEx / UKEx / EACEx
 01 = ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Ex d und Ex tb (Zone 1 / 2 / 21 / 22)
 03 = UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2

Messbereich

01 = 1 g rms
 02 = 2 g rms
 04 = 4 g rms
 06 = 6 g rms
 08 = 8 g rms
 10 = 10 g rms

Frequenzbereich

00 = 10 ... 1000 Hz
 01 = 1 ... 1000 Hz
 02 = 1 ... 100 Hz
 03 = 10 ... 100 Hz
 04 = 1 ... 30 Hz
 05 = 1 ... 50 Hz

Gehäusematerial

00 = 1.4305 (V2A)
 01 = 1.4404 (V4A)
 02 = 1.4462 Duplex Edelstahl

Gehäuse-Befestigungsgewinde (Standard)

00 = M8 x 8 mm; Steigung 1,25 mm
 01 = M8 SPM Gewindekonus; Steigung 1,25 mm
 02 = M8 x 8 mm Innengewinde; Steigung 1,25 mm

Anschluss

000 = M12 Stecker
 020 = 2 m integriertes Kabel
 050 = 5 m integriertes Kabel
 100 = 10 m integriertes Kabel



Ist Ihre Wunschkonfiguration nicht gelistet? Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wir können Ihnen eine kundenspezifische Lösung anbieten.

19 EU- und UK-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

HAUBER-Elektronik GmbH
 Fabrikstraße 6
 D-72622 Nürtingen-Zizishausen

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der untenstehenden Richtlinien und Normen erfüllt.

Produktreihen

HE100, HE101, HE102, HE103

Angebrachte CE- und UKCA-Kennzeichnung



 0539  0843

ATEX Anhang



UL International Demko A/S bescheinigt als **Benannte Stelle Nr. 0539** nach der Richtlinie des Rates der europäischen Gemeinschaft vom 26. Februar 2014 (2014/34/EU), dass der Hersteller ein Qualitätssicherungssystem für die Produktion unterhält, das dem **Anhang IV** dieser Richtlinie genügt.

Markierung und Zertifikate

HE100.01 / HE101.01 / HE102.01 / HE103.01

| Kennzeichnung | Zertifikat |
|--|---|
|  II 2 G Ex db IIC T4 Gb | ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 4 UKEx: UL22UKEX2481X |
|  II 2 D Ex tb IIIC T120 °C Db | |

HE100.02

| Kennzeichnung | Zertifikat |
|--|---|
|  II 2 G Ex ib IIC T4 Gb | ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 4 UKEx: UL22UKEX2481X |
|  II 2 D Ex ib IIIC T125 °C Db | |

Unterschrift

Nürtingen, den 31.05.2024

Ort und Datum

UKEx Anhang

UL International Demko A/S bescheinigt als **Benannte Stelle Nr. 0843** nach der UK Rechtsverordnung 2016:1107 vom 8. Dezember 2016, dass der Hersteller ein Qualitätssicherungssystem für die Produktion unterhält, das dem **Anhang IV** dieser Rechtsverordnung genügt.

Richtlinien und Normen

| Richtlinie | Normen |
|------------------------------------|--|
| 2014/30/EU / UKSI 2016:1091 | EN 61000-6-2:2005 + AC:2005-09 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 <i>Ergänzend:</i> EN 61000-6-2:2019 |
| 2014/34/EU / UKSI 2016:1107 | EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 EN 60079-1:2014 + AC:2018-09 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
| 2011/65/EU / UKSI 2012:3032 | EN IEC 63000:2018 |



Tobias Bronkal, Geschäftsführender Inhaber