



układ monitorowania drgań Seria HE103

MADE IN
GERMANY



IECEE



IECEX



Proc. Cont. Eq.
for Ord. Loc.
Proc. Cont. Eq.
for Haz. Loc.



- prędkość drgań (mm/s, rms)
- ATEX / IECEx / EACEx strefa 1 / 2 / 21 / 22
- analogowe wyjście prądowe: 4...20 mA
- zakres częstotliwości: 10 Hz ... 1000 Hz
1 Hz ... 1000 Hz
- rozszerz. czas uśredniania RMS T = 60 s

Data produkcji: _____

Oznaczenie typu: _____

Nr serii: _____

Instrukcja eksploatacji

Układ monitorowania drgań Typ HE103

Standard i ATEX / IECEx / EACEx

Wydanie: 2021-06-14

Uwaga!

Przed uruchomieniem produktu należy koniecznie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję eksploatacji.

Wszelkie prawa, również prawa związane z tłumaczeniem, zastrzeżone.
Zmiany zastrzeżone.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą:

HAUBER-Elektronik GmbH

Fabrikstraße 6

D-72622 Nürtingen

Niemcy

Tel.: +49 (0) 7022 / 21750-0

Faks: +49 (0) 7022 / 21750-50

info@hauber-elektronik.de

www.hauber-elektronik.de

1 Spis treści

1	Spis treści.....	3
2	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
3	Zakres obowiązywania instrukcji eksploatacji.....	4
4	Układ monitorowania drgań, typ HE103	5
5	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	5
6	Zakres dostawy	5
7	Dokumenty i certyfikaty.....	5
8	Odpowiedzialność w przypadku eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem	5
9	Obszary zastosowania i przykłady tabliczek znamionowych.....	6
10	Warunki bezpiecznej eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem.....	7
10.1	HE103.01 (rodzaj ochrony przeciwwybuchowej „osłona ognioszczelna”).....	7
11	Dane techniczne	8
11.1	Dane ogólne.....	8
11.2	Dane elektryczne	8
11.3	Dopuszczalne zakresy temperatur roboczych.....	9
11.4	Zakres roboczy układu monitorowania drgań.....	10
11.5	Typowa charakterystyka częstotliwości.....	11
11.6	Dane mechaniczne	12
11.7	Wymiary obudowy.....	12
12	Przyłącza.....	14
13	Montaż i demontaż.....	15
13.1	Wskazówki ogólne	15
13.2	Mocowanie układu monitorowania drgań na powierzchni montażowej.....	15
14	Instalacja i przekazanie do eksploatacji.....	16
14.1	Wskazówki ogólne	16
14.2	Plan przyłączy	16
15	Konserwacja i naprawa.....	18
15.1	Wskazówki ogólne	18
15.2	Tabela usterek	18
16	Transport, przechowywanie i utylizacja	19
17	Akcesoria	19
18	Kodowanie typu HE103	20
19	Deklaracja zgodności UE.....	21

2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Informacje ogólne

Celem instrukcji bezpieczeństwa jest zapobieganie obrażeniom u ludzi i uszkodzeniom sprzętu wynikającym z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi lub innego nieprawidłowego użytkowania urządzeń, zwłaszcza w obszarach zagrożonych wybuchem. Przed przystąpieniem do prac przy produkcji lub przed przekazaniem produktu do eksploatacji należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji. Instrukcja eksploatacji musi być zawsze dostępna dla wszystkich operatorów.

Należy się upewnić, że przed przekazaniem produktu do eksploatacji lub przed rozpoczęciem innych prac w obrębie produktu dostępna jest kompletna dokumentacja. Użytkownik może zamówić brakujące lub dodatkowe egzemplarze dokumentacji, również w innych językach.

Produkt skonstruowano zgodnie z najnowszym stanem techniki. Mimo to nie można wykluczyć, że w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z produktem, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub obsługi i konserwacji przez osoby o niewystarczających kwalifikacjach produkt może stanowić zagrożenie dla osób, maszyn i urządzeń.

Każda osoba, która w zakładzie użytkownika zajmuje się ustawieniem, obsługą i serwisowaniem produktu, musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję eksploatacji.

Produkt mogą montować, demontować, instalować i naprawiać wyłącznie osoby przeszkolone, dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami oraz upoważnione.

2.2 Stosowane symbole



Ten symbol informuje o niebezpieczeństwie wybuchu.



Ten symbol informuje o niebezpiecznym napięciu elektrycznym.



Ten symbol odnosi się do informacji, która nie jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa.

3 Zakres obowiązywania instrukcji eksploatacji

Niniejsza instrukcja eksploatacji układu monitorowania drgań typu HE103 dotyczy następujących wariantów:

Standard / ATEX / IECEx / EACEx

Zakres funkcji wszystkich wariantów jest identyczny. Warianty ATEX / IECEx / EACEx są dopuszczone do użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem, co udokumentowano odpowiednimi certyfikatami i oznaczeniami. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Obszary zastosowania" na stronie 6.

4 Układ monitorowania drgań, typ HE103

Układ monitorowania drgań typu HE103 jest stosowany do pomiaru i monitorowania drgań bezwzględnych łożysk maszyn zgodnie z normą DIN ISO 10816.

Ma on następujące cechy:

- zasada działania: układ dwuprzewodowy.
- wielkość pomiarowa: wartość skuteczna (rms) prędkości drgań w mm/s, zgodnie z DIN ISO 2954.
- czas uśredniania RMS wynosi 60 s.
- analogowe wyjście prądowe: odporny na zakłócenia sygnał prądu stałego o wartości 4...20 mA, proporcjonalny do zakresu pomiarowego układu monitorowania.
- możliwość wykrycia przerwania przewodu monitorującego przez następujące urządzenie analizujące: wartość sygnału prądu stałego < 3,5 mA.

5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Typ HE103 służy wyłącznie do pomiaru drgań mechanicznych maszyn i urządzeń mechanicznych. Produkt może być użytkowany wyłącznie zgodnie ze specyfikacją zawartą w karcie katalogowej. **Główne obszary zastosowań:** urządzenia monitorujące wieże chłodnicze, wentylatory, dmuchawy i inne oscylujące urządzenia mechaniczne.

6 Zakres dostawy

Wszystkie warianty zawierają

- układ monitorowania drgań
- instrukcję eksploatacji

7 Dokumenty i certyfikaty

Następujące dokumenty i certyfikaty dotyczące typu HE103 można przeglądać i pobrać na stronie www.hauber-elektronik.de:

- certyfikat badania typu UE ATEX, nr: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
- zaświadczenie o zgodności ze schematem IECEx, nr: PTZ 18.0009 X Rev 2
- zaświadczenie o zgodności ze standardem UL, nr: E507077-20191126
- certyfikat EACEx RU C-DE.HA65.B.00053/19
- deklaracja EAC



 
















8 Odpowiedzialność w przypadku eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem

Właściciel urządzenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaprojektowanie przyłączy elektrycznych zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem wytycznych z zakresu ochrony przeciwwybuchowej i prawidłowego uruchomienia.

Jeśli na zlecenie właściciela urządzenie instaluje podwykonawca, to wolno je uruchomić dopiero wtedy, gdy podwykonawca wyda zaświadczenie potwierdzające prawidłową i fachową instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pierwsze uruchomienie urządzeń lub części urządzeń w wersji przeciwwybuchowej, a także powtórne uruchomienie po większych zmianach lub pracach konserwacyjnych musi być zgłoszone przez użytkownika odpowiedniemu organowi nadzorcemu.

9 **Obszary zastosowania i przykłady tabliczek znamionowych**

	HE103.00	HE103.01	HE103.03
Wariant	Standard CE / IEC / EAC UL Proc. Cont. Eq. Ord. Loc.	ATEX / IECEx / EACEx Osłona ognioszczelna Ex db Zabezpieczenie za pomocą obudowy Ex tb	UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2
Obszar zastosowania	Obszary niezagrażone wybuchem	Obszary zagrożone wybuchem strefy 1 i 21 2 i 22	Obszary zagrożone wybuchem zgodnie z UL Division 2
Oznaczenie	 E507077 Process Control Equipment for Ordinary Location	 II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60 °C PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 IECEx Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60 °C IECEx PTZ 18.0009 X Rev 2 EAC  1Ex db IIC T4 X Ex tb IIIC T120 °C X -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60 °C № TP TC 012/2011	 Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T4 Class II, Division 2, Groups F and G, T4 E516625 Process Control Equipment for Hazardous Location
Tabliczka znamionowa	 <p>Type: HE103.00.16.00.00.00.000 Item-no.: 12345 Serial-no.: 123456 Measuring range V_{Er}: 0...16 mm/s Frequency range V_{Er}: 10...1000 Hz -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60 °C</p>    <p>E507077 Proc. Cont. Eq. Ord. Loc.</p> <p>Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen GERMANY www.hauber-elektronik.de</p>	 <p>Type: HE103.01.16.00.00.00.050 Item-no.: 12345 Serial-no.: 123456 Measuring range V_{Er}: 0...16 mm/s Frequency range V_{Er}: 10...1000 Hz -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60 °C II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db</p>  <p>0539</p>  <p>PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3</p>  <p>IECEx PTZ 18.0009 X Rev 2</p>  <p>Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen GERMANY www.hauber-elektronik.de</p>	 <p>Type: HE103.03.16.00.00.00.050 Item-no.: 12345 Serial-no.: 123456 Measuring range V_{Er}: 0...16 mm/s Frequency range V_{Er}: 10...1000 Hz -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60 °C</p>   <p>E516625 Proc. Cont. Eq. Haz. Loc.</p> <p>Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen GERMANY www.hauber-elektronik.de</p>
	<p>тип: HE103.00.16.00.00.00.000 Серийный №: 123456 Диапазоны измерений V_{Er}: 0...16 мм/с Диапазон частот V_{Er}: 10...1000 гц -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60 °C</p>  <p>производитель: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen Германия www.hauber-elektronik.de</p>	<p>тип: HE103.01.16.00.00.00.050 Серийный №: 123456 Диапазоны измерений V_{Er}: 0...16 мм/с Диапазон частот V_{Er}: 10...1000 гц -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60 °C 1Ex db IIC T4 X Ex tb IIIC T120 °C Xb</p>  <p>No TP TC 012/2011</p> <p>производитель: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen Германия www.hauber-elektronik.de</p>	<p>тип: HE103.03.16.00.00.00.050 Серийный №: 123456 Диапазоны измерений V_{Er}: 0...16 мм/с Диапазон частот V_{Er}: 10...1000 гц -40 °C ≤ T_{Amb} ≤ +60 °C</p>  <p>производитель: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen Германия www.hauber-elektronik.de</p>

Zastosowane normy

Wykaz norm wraz z odpowiednimi datami wydania znajduje się na certyfikacie badania typu UE układu monitorowania drgań.

10 Warunki bezpiecznej eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem

W obszarach zagrożonych wybuchem muszą być spełnione następujące warunki bezpiecznej eksploatacji.

10.1 HE103.01 (rodzaj ochrony przeciwwybuchowej „osłona ognioszczelna”)**Dane elektryczne**

		min.	typ.	maks.
Napięcie zasilania	U_n	10 V DC	24 V DC	30 V DC
Pobór prądu	I_n	4 mA	4 ... 20 mA	25 mA

Tab. 1: Dane elektryczne HE103.01

11 Dane techniczne

11.1 Dane ogólne



Każdy czujnik posiada jeden z wymienionych zakresów pomiarowych i zakresów częstotliwości. Inne zakresy na zapytanie.

W zapytaniu należy podać zakres pomiarowy i zakres częstotliwości.

Zakres pomiarowy:	0 ... 8 mm/s (tylko w przypadku zakresu częstotliwości >10 Hz) 0 ...16 mm/s 0 ...32 mm/s 0 ...64 mm/s
Dokładność pomiaru:	±10% (zgodnie z DIN ISO 2954)
Czułość poprzeczna:	< 5%
Zakres częstotliwości:	10 Hz...1000 Hz (standard) 1 Hz...1000 Hz
Punkt kalibracji	159,2 Hz i 90% amplitudy zakresu pomiarowego
Maksymalne przyspieszenie	±16,5 g
Trwałość	10 lat
Wartość MTTF	399 lat

Tab. 2: Dane ogólne

11.2 Dane elektryczne

Sygnał wyjściowy:	4...20 mA (proporcjonalnie do zakresu pomiarowego)
Zasilanie elektryczne:	10...30 V DC
Pobór prądu (maks.):	25 mA
Obciążenie wtórne/obciążenie (maks.):	500 Ω
Bezpiecznik*	30 V DC, 3 A, średniowłocznny
* Aby eksploatacja czujnika odbywała się zgodnie z wymogami UL, przewód zasilający musi być zabezpieczony bezpiecznikiem posiadającym aprobatę UL.	

Tab. 3: Dane elektryczne

11.3 Dopuszczalne zakresy temperatur roboczych

Wariant	Temperatura otoczenia (T_A)	Temperatura głowicy pomiarowej (w obszarze mocowania)
Standard	-40°C ... +60 °C	-40°C ... +125°C
ATEX / IECEx / EAC Osłona ognioszczelna Ex d Zabezpieczenie za pomocą obudowy Ex tb	-40°C ... +60 °C	-40°C ... +125°C

Tab. 4: Dopuszczalne zakresy temperatur roboczych

11.4 Zakres roboczy układu monitorowania drgań


Zakres roboczy jest niezależny od zakresu pomiarowego. Można go wyprowadzić z maksymalnego przyspieszenia, które wynosi 16,5 g we wszystkich częstotliwościach. Maksymalnie mierzalna prędkość drgań wynika z wzoru

$$v_{max} = \int a_{max}$$

Dla drgań sinusoidalnych

$$v_{max} = \frac{a_{max}}{2\pi f}$$

Ilustr. 1: pokazuje zakres roboczy układu monitorowania drgań, który jest ograniczony przez maksymalnie mierzalną prędkość drgań w mm/s uzależnioną od częstotliwości w Hz.

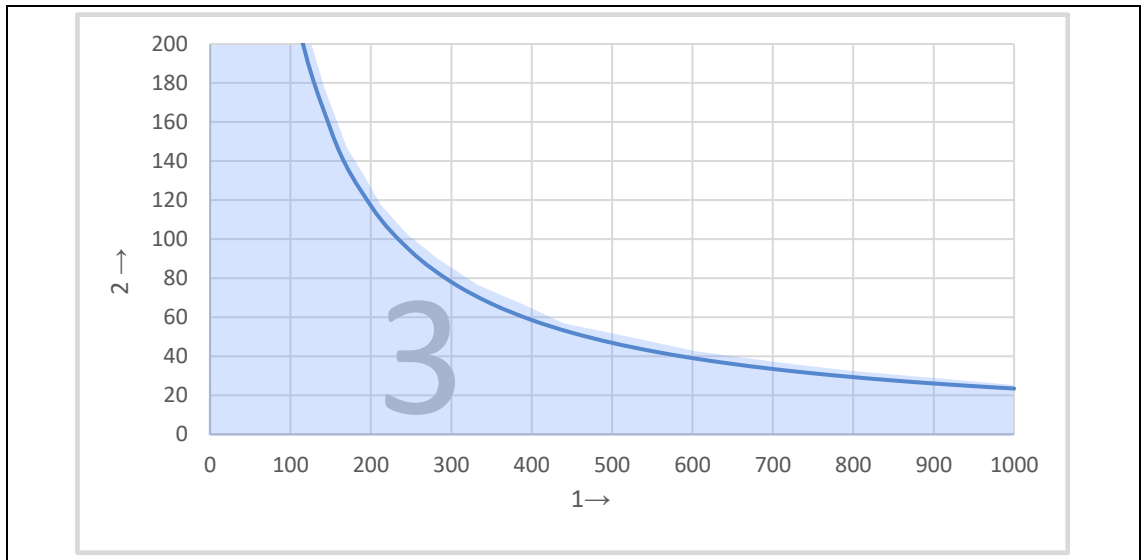

Ilustr. 1: Wykres – zakres roboczy

- 1 Częstotliwość w Hz
- 2 Prędkość drgań w mm/s
- 3 Zakres roboczy układu monitorowania drgań

Przykłady odczytów:

Częstotliwość (Hz)	Maksymalnie mierzalna prędkość drgań (mm/s)
250	103
400	64
1000	25


Tab. 5: Przykłady odczytów – zakres roboczy

11.5 Typowa charakterystyka częstotliwości

10 Hz do 1000 Hz (standard)

Charakterystykę częstotliwości rejestruje się za pomocą czujnika referencyjnego.

- 4 Hz. . . 1200 Hz czujnik przyspieszenia

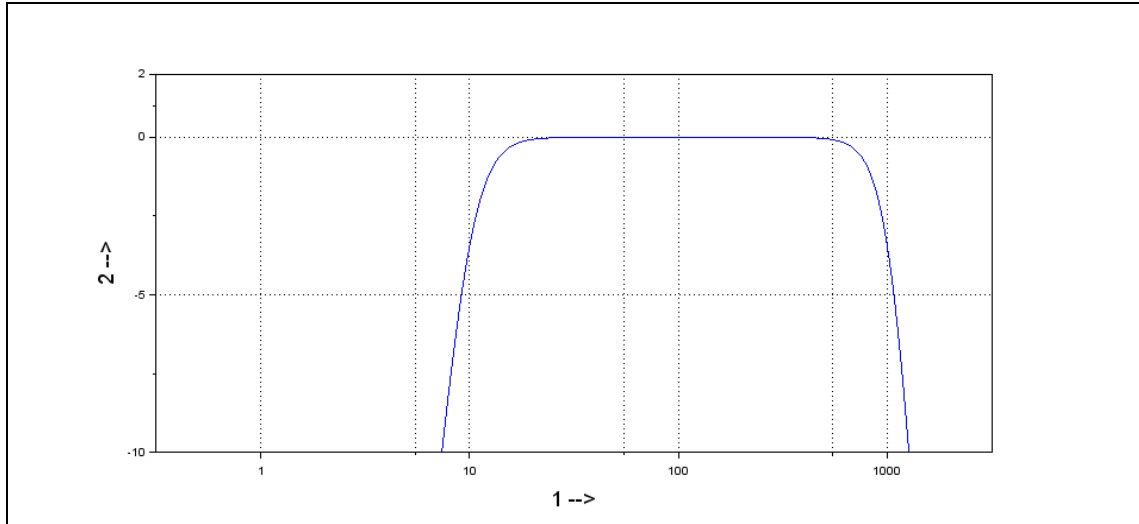


Ilustr. 2: Typowa charakterystyka częstotliwości 10 Hz do 1000 Hz

- 1 Częstotliwość w Hz
- 2 Wzmocnienie w dB

1 Hz do 1000 Hz

Charakterystykę częstotliwości rejestruje się za pomocą dwóch czujników referencyjnych.

- 1 Hz. . . 10 Hz czujnik laserowy
- 10 Hz. . . 1200 Hz czujnik przyspieszenia

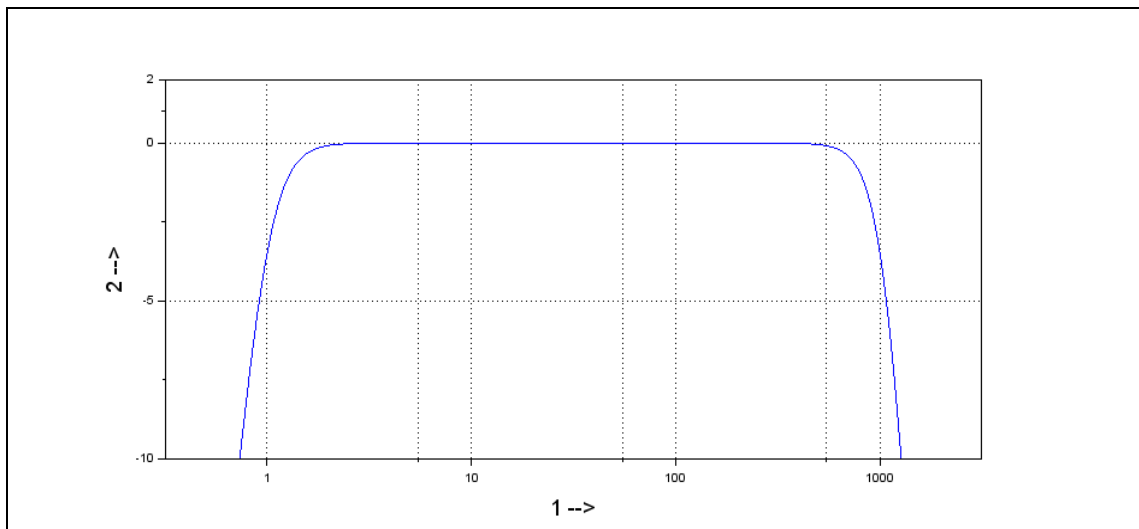

Ilustr. 3: Typowa charakterystyka częstotliwości 1 Hz do 1000 Hz

- 1 Częstotliwość w Hz
- 2 Wzmocnienie w dB

11.6 Dane mechaniczne




Kodowanie typu HE103" na stronie 20.

Materiał obudowy:	Stal nierdzewna V2A, nr materiału: 1.4305 (standard)
Mocowanie:	Rozmiar klucza 24 (sześciokątny) M8 x 8 mm skok gwintu: 1,25 mm (standard)
Sposób montażu:	w pozycji stojącej / pionowo albo w pozycji leżącej / poziomo
Kierunek pomiaru:	wzdłuż osi mocowania
Moment dokręcający czujnika	8 Nm
Maksymalny moment obrotowy dla nakrętki złączkowej M12 przy wtyku	0,4 Nm
Masa:	ok. 200 g
Stopień ochrony:	IP 66/67 (po podłączeniu)

Tab. 6: Dane mechaniczne

11.7 Wymiary obudowy

11.7.1 Wariant: Standard

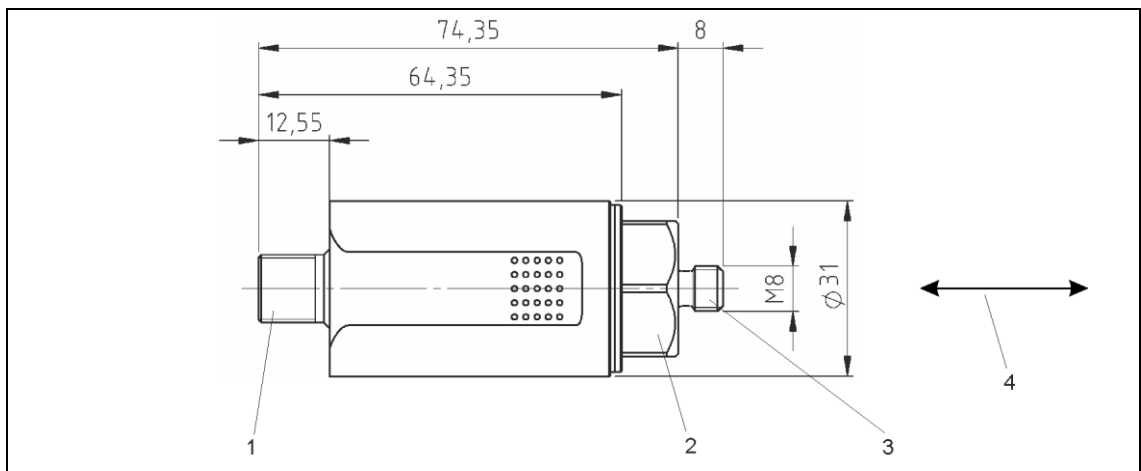


Ilustr. 4: Obudowa z wtykiem M12

Wszystkie wymiary w mm

- 1 Wtyk M12
- 2 SW24
- 3 Mocowanie
- 4 Kierunek pomiaru wzdłuż osi mocowania

11.7.2 **Wariant: ATEX / IECEx / EACEx Ex d**

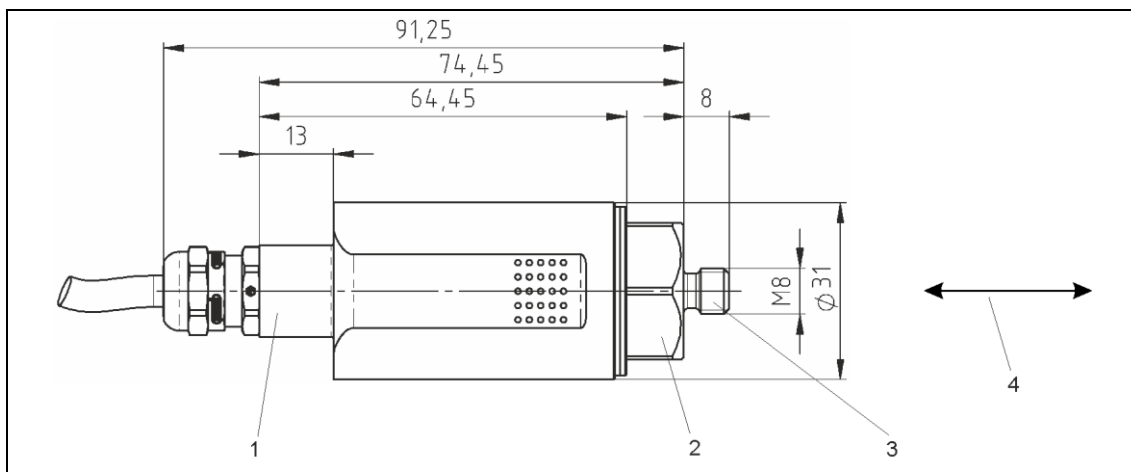


Ilustr. 5: Obudowa ze zintegrowanym przewodem

Wszystkie wymiary w mm

- 1 Dławnica kablowa do zintegrowanego przewodu
- 2 SW 24
- 3 Mocowanie
- 4 Kierunek pomiaru wzdłuż osi mocowania

12 Przyłącza

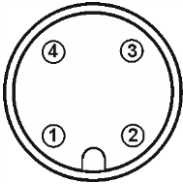Wariant:	Standard
Wtyk, M12, 4-stykowy	
	
	Styk 1: 10...30 V DC Styk 2: NC Styk 3: 4...20 mA Styk 4: NC NC: niepodłączony

Wariant:	ATEX / IECEx / EACEx Osłona ognioszczelna Ex d	
	ATEX / IECEx / EACEx Zabezpieczenie za pomocą obudowy Ex tb	
Zintegrowany przewód		
1) 2) 3) 4)	— brązowy — biały — niebieski — czarny	Styk 1: 10...30 V DC Styk 2: NC Styk 3: 4...20 mA Styk 4: NC NC: niepodłączony
Przewód płaszczowy PUR, \varnothing : ok. 6,5 mm, 4-stykowy, 0,34 mm ²		



System pracuje w układzie dwuprzewodowym.

Oznacza to, że wszystkie funkcje (zasilanie napięciem i sygnał prądowy) realizowane są przez 2 żyły (styk 1 i styk 3).

W celu uniknięcia zakłóceń pojemnościowych styki 2 i 4 muszą być **otwarte** lub **niewykorzystane!**

13 Montaż i demontaż

13.1 Wskazówki ogólne

Montaż i demontaż układu monitorowania drgań oraz prace montażowe i demontażowe w obrębie układu monitorowania może wykonać wyłącznie upoważniony specjalista znający przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas prac z elementami elektrycznymi!



Obudowa układu monitorowania drgań musi być uziemiona poprzez mocowanie – przez przewód masy maszyny na powierzchni montażowej lub osobny przewód ochronny (PE)!

13.2 Mocowanie układu monitorowania drgań na powierzchni montażowej

13.2.1 Wymagania

- powierzchnia montażowa musi być czysta i równa, tzn. wolna od farby, rdzy itp.
- powierzchnia głowicy pomiarowej układu monitorowania drgań musi przylegać równo do powierzchni montażowej.

13.2.2 Narzędzie

- Klucz sześciokątny, SW 24

13.2.3 Czynności i wskazówki

- Mocno wkręcić układ monitorowania drgań w otwór gwintowany powierzchni montażowej za pomocą klucza sześciokątnego. Moment dokręcenia powinien wynosić 8 Nm.
- Nie przekraczać momentu dokręcenia 0,4 Nm dla nakrętki złączkowej M12 złącza wtykowego



Aby wartości pomiarowe były dokładne, układ monitorowania drgań musi być dociśnięty do powierzchni montażowej!



Unikać konstrukcji pomocniczych do zamocowania! Jeśli jest to niemożliwe, wykonać jak najbardziej sztywne konstrukcje pomocnicze!



Pętle uziemienia wzgl. masy to najczęstsze problemy w układach pomiarowych z wrażliwymi czujnikami. Powstają one wskutek niepożądanych różnic potencjałów w obwodzie między czujnikiem a jednostką analizującą. Jako środek zaradczy zalecamy nasz standardowy układ uziemiający albo – zależnie od zastosowania - nasz Alternatywny układ uziemiający



Należy zapewnić bezpieczne podłączenie elektryczne uziemienia.

14 Instalacja i przekazanie do eksploatacji

14.1 Wskazówki ogólne

Instalację i uruchomienie układu monitorowania drgań może wykonać wyłącznie upoważniony wykwalifikowany specjalista znający przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas prac z elementami elektrycznymi!



Chronić przewód przyłączeniowy i ewentualne przedłużacze przed zakłóceniami elektrycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi! Bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów i instrukcji!

14.2 Plan przyłączy


Pętle uziemienia wzgl. masy to najczęstsze problemy w układach pomiarowych z wrażliwymi czujnikami. Powstają one wskutek niepożądanych różnic potencjałów w obwodzie między czujnikiem a jednostką analizującą.



Należy zapewnić bezpieczne podłączenie elektryczne uziemienia.

14.2.1 Standardowy układ uziemiający

W standardowym układzie uziemiającym ekran przewodu czujnika nie jest połączony z obudową czujnika. Obudowa czujnika ma taki sam potencjał jak uziemienie maszyny.

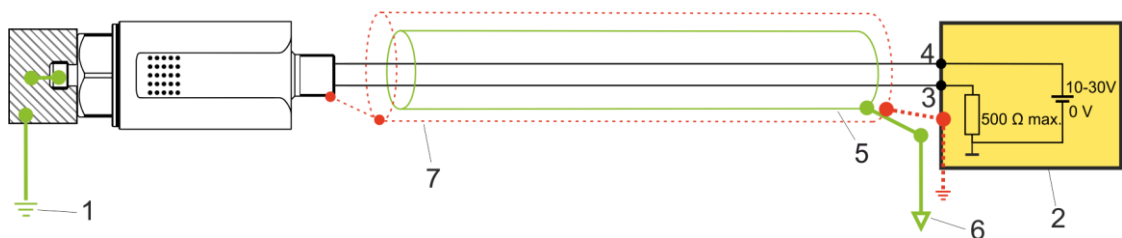


Ilustr. 6: Standardowy układ uziemiający

- 1 Uziemienie maszyny
- 2 Jednostka analizująca (urządzenie pomiarowe, sterownik PLC, ...)
- 3 niebieski – sygnał prądowy 4...20 mA
- 4 brązowy – 10...30 V DC
- 5 Ekran przewodu
- 6 Potencjał ziemi – jednostka analizująca

14.2.2 Alternatywny układ uziemiający

W alternatywnym układzie uziemiającym ekran przewodu czujnika jest połączony z jego obudową. Obudowa czujnika jest odseparowana od uziemienia maszyny adapterem EMC (na czerwono). W alternatywnym układzie uziemiającym w bezpieczne uziemienie są wyposażone tylko warianty ze złączem wtykowym M12. Dla wariantów ze zintegrowanym przewodem nie można stosować alternatywnego układu uziemiającego.

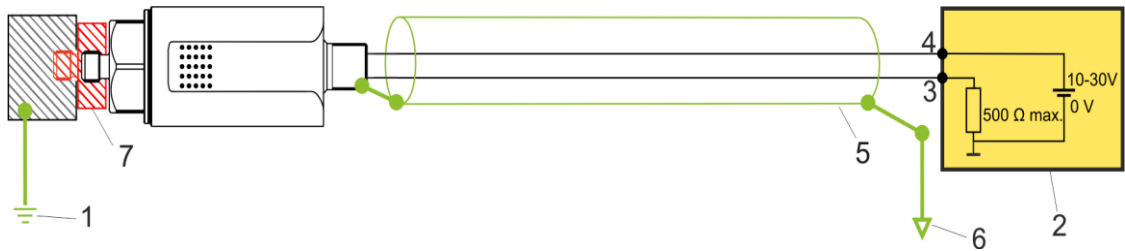

Ilustr. 7: Alternatywny układ uziemiający

- 1 Uziemienie maszyny
- 2 Jednostka analizująca (urządzenie pomiarowe, sterownik PLC, ...)
- 3 niebieski – sygnał prądowy 4...20 mA
- 4 brązowy – 10...30 V DC
- 5 Ekran przewodu
- 6 Potencjał ziemi – jednostka analizująca
- 7 Adapter EMC (Hauber nr kat. 10473)



W zapytaniu ofertowym prosimy zaznaczyć wybór alternatywnego układu uziemiającego. W takim przypadku zaoferujemy odpowiedni przewód czujnika i adapter EMC.

15 Konserwacja i naprawa

15.1 Wskazówki ogólne



Naprawę i czyszczenie układu monitorowania drgań może wykonywać wyłącznie upoważniony wykwalifikowany specjalista znający przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas prac z elementami elektrycznymi!



Uszkodzone przewody przyłączeniowe natychmiast wymienić!
Uszkodzony układ monitorowania drgań musi być wymieniony w całości!!



Układ monitorowania drgań HE103 nie wymaga konserwacji!

15.2 Tabela usterek

Usterka	Przyczyna	Co należy zrobić
Brak wartości pomiarowej (4-20 mA)	Brak napięcia zasilania	Sprawdzić źródło napięcia i/albo przewód zasilający
	Przerwanie przewodu przyłączeniowego	Wymienić przewód przyłączeniowy
	Uszkodzony bezpiecznik	Wymienić bezpiecznik
	Zamienione bieguny przyłącza	Prawidłowo podłączyć bieguny przyłącza
	Uszkodzony układ monitorowania drgań	Wymienić układ monitorowania drgań
Nieprawidłowa wartość pomiarowa	Zamontowany układ monitorowania drgań nie jest dociśnięty do powierzchni montażowej	Zamontować układ monitorowania drgań w taki sposób, aby dokładnie przylegał do powierzchni montażowej
	Układ monitorowania drgań jest zamontowany w nieprawidłowym miejscu	Zamontować układ monitorowania drgań we właściwym miejscu
Problemy z kompatybilnością elektromagnetyczną		Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Alternatywny układ uziemiający" na stronie 17.

Tab. 7: Tabela usterek

16 Transport, przechowywanie i utylizacja

Podczas transportu czujnik musi być zabezpieczony przed szkodliwym wpływem środowiska oraz uszkodzeniami mechanicznymi odpowiednim opakowaniem.

Czujnika nie wolno przechowywać w temperaturze otoczenia wykraczającej poza dopuszczalny zakres temperatury roboczej.

Produkt zawiera elementy elektroniczne i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i ustawami.

17 Akcesoria

	Standard	ATEX / IECEx Ex d, tb
Akcesoria		
Świadectwo kalibracji fabrycznej - nr kat.: 10419	x	x
Urządzenie analizujące typu 652, 656	x	x
Ręczne urządzenie pomiarowe typu HE400	x	
Stopka magnetyczna - nr kat.: 10054	x	
Różne adaptory montażowe, np. M8 -> M10	x	x
Wtyk współpracujący przygotowany do podłączenia	x	x
Przewód przyłączeniowy, gniazdo M12, 4-stykowe, 0,34 mm ² , dł.= 2 m, 5 m, 10 m lub na zapytanie	x	
Gumowa tuleja ochronna bez logo HE - nr kat.: 11027 ; z logo HE - nr kat.: 10986	x	x
Metalowy wąż ochronny	x	x
Adapter EMC - nr kat.: 10473	x	



W przypadku zastosowania NA WOLNYM POWIETRZU albo w warunkach kontaktu z WODĄ ROZBRYZGOWĄ należy dodatkowo zabezpieczyć układ monitorowania drgań gumową tuleją ochronną.



Gumowa tuleja ochronna

18 Kodowanie typu HE103

HE100.	00.	16.	01.	00.	00.	000
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Seria HE

103 = przetwornik 4...20 mA ~ mm/s rms, Czas uśredniania 60 s

ATEX / IECEx / EACEx

00 = nie ATEX / IECEx
 01 = ATEX / IECEx / EACEx Ex d i Ex tb (strefa 1 / 2 / 21 / 22)
 03 = UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2

Zakres pomiarowy

8 = 8 mm/s rms (dostępne tylko w przypadku zakresu częstotliwości ≥ 10 Hz)
 16 = 16 mm/s rms (standard)
 32 = 32 mm/s rms
 64 = 64 mm/s rms
 128 = 128 mm/s rms

Zakres częstotliwości

00 = 10 ... 1000 Hz (standard)
 01 = 1 ... 1000 Hz

Materiał obudowy

00 = 1.4305 (V2A) (standard)
 01 = 1.4404 (V4A)
 02 = 1.4462 stal nierdzewna duplex

Gwint montażowy obudowy (standard)

00 = M8 x 8 mm; skok gwintu 1,25 mm

Przylącze

000 = wtyk M12 (standard)
 020 = zintegrowany przewód 2 m
 050 = zintegrowany przewód 5 m
 100 = zintegrowany przewód 10 m



Preferowana konfiguracja nie została wymieniona? Prosimy o kontakt, abyśmy mogli zaoferować rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb.

19 Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności

HAUBER-Elektronik GmbH
 Fabrikstrasse 6
 D-72622 Nürtingen-Zizishausen

oświadcza na własną odpowiedzialność, że określone poniżej produkty, które obejmuje niniejsza deklaracja, spełniają podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w podanych poniżej dyrektywach i normach.

Dyrektywy i normy

Dyrektywa UE	Normy
2014/30/UE	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
2014/34/UE	EN 60079-0:2019 EN 60079-1:2014 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014

Linie produktów

HE100, HE101, HE102, HE103

Załącznik ATEX



UL International Demko A/S zaświadcza jako **Jednostka Notyfikowana Nr 0539** zgodnie z dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 26 lutego 2014 r. (2014/34/UE), że producent stosuje na produkcji system zapewnienia jakości zgodny z wymogami określonymi w załączniku IV do tej dyrektywy.

Umieszczone oznaczenie CE



 0539

Oznaczenia i certyfikaty

 HE100.01 / HE101.01 / HE102.01 / HE103.01

Oznaczenie	Certyfikat
 	PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

 HE100.02

Oznaczenie	Certyfikat
 	PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

Podpis

Nürtingen, dnia 15.04.2021 r.

Miejscowość i data



Tobias Bronkal, właściciel zarządzający