



Monitoramento de vibração Série HE103

MADE IN
GERMANY



IECEE



Proc. Cont. Eq.
for Ord. Loc.
Proc. Cont. Eq.
for Haz. Loc.



IECEx



- Velocidade de vibração (mm/s, rms)
- ATEX/IECEx/EACEx Zona 1 / 2 / 21 / 22
- Saída de corrente analógica: 4 a 20 mA
- Faixas de frequências: 10 Hz a 1000 Hz
1 Hz a 1000 Hz
- Tempo de média RMS alargado T = 60 s



Data de fabrico: _____

Designação de tipo: _____

N.º de série: _____

Manual de instruções

Monitoramento de vibração Tipo HE103

Padrão e ATEX/IECEX/EACEx

Edição: 2021-06-14

Atenção!

Antes da colocação em funcionamento do produto, o manual de instruções tem que ser lido e compreendido.

Todos os direitos reservados, também os da tradução.
Reservado o direito a alterações.

Em caso de dúvidas, contate a empresa:

HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstraße 6
D-72622 Nürtingen
Alemanha
Tel.: +49 (0) 7022/21750-0
Fax: +49 (0) 7022/21750-50
info@hauber-elektronik.de
www.hauber-elektronik.de

1 Índice

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Índice..... | 3 |
| 2 | Informações de segurança | 4 |
| 3 | Âmbito de vigência do manual de instruções | 4 |
| 4 | O monitoramento de vibração do tipo HE103..... | 5 |
| 5 | Uso previsto | 5 |
| 6 | Escopo de fornecimento | 5 |
| 7 | Documentos e certificados..... | 5 |
| 8 | Liberação de responsabilidade durante a operação em zonas potencialmente explosivas | 5 |
| 9 | Áreas de utilização e exemplos de placas de características | 6 |
| 10 | Condições para a operação segura em atmosferas potencialmente explosivas | 7 |
| 10.1 | HE103.01 (proteção contra ignição “encapsulamento à prova de pressão”)..... | 7 |
| 11 | Dados técnicos | 8 |
| 11.1 | Dados gerais..... | 8 |
| 11.2 | Dados elétricos | 8 |
| 11.3 | Faixas de temperatura de operação admissíveis..... | 9 |
| 11.4 | Faixa de trabalho do monitoramento de vibração | 10 |
| 11.5 | Resposta de frequência típica | 11 |
| 11.6 | Dados mecânicos | 12 |
| 11.7 | Dimensões do invólucro | 12 |
| 12 | Conexões..... | 14 |
| 13 | Montagem e desmontagem | 15 |
| 13.1 | Instruções gerais..... | 15 |
| 13.2 | Fixação do monitoramento de vibração à superfície de montagem..... | 15 |
| 14 | Instalação e colocação em funcionamento..... | 16 |
| 14.1 | Instruções gerais..... | 16 |
| 14.2 | Esquema de conexões | 16 |
| 15 | Manutenção e reparo..... | 18 |
| 15.1 | Instruções gerais..... | 18 |
| 15.2 | Tabela de eliminação de erros | 18 |
| 16 | Transporte, armazenamento e descarte..... | 19 |
| 17 | Acessórios | 19 |
| 18 | Codificação tipo HE103 | 20 |
| 19 | Declaração de conformidade UE | 21 |

2 Informações de segurança

2.1 Generalidades

As instruções de segurança destinam-se a proteger pessoas e bens contra danos e perigos resultantes do uso indevido, do comando incorreto ou de qualquer outro manuseio errado dos aparelhos, especialmente em zonas potencialmente explosivas. Por isso, leia cuidadosamente o manual de instruções antes de trabalhar com o produto ou antes de o colocar em funcionamento. O manual de instruções tem de estar sempre acessível para o pessoal de operação.

Verifique, antes da colocação em funcionamento ou de outros trabalhos com o produto, se toda a documentação está completa. Se toda a documentação ainda não tiver sido entregue na íntegra, ou se forem necessárias mais cópias, estes também podem ser obtidos noutras línguas.

O produto foi construído de acordo com a mais recente tecnologia. No entanto, não é possível excluir que, no caso de manuseio inadequado, utilização indevida ou operação e manutenção efetuadas por pessoas sem qualificações adequadas, o produto pode provocar perigos que, por sua vez, podem colocar pessoas, máquinas e instalações em risco.

Cada pessoa encarregue com a instalação, operação e manutenção do produto na empresa usuária, tem de ter lido e compreendido o manual de instruções.

O produto só pode ser montado, desmontado, instalado e reparado por pessoas instruídas, com formação adequada e autorizadas.

2.2 Símbolos utilizados



Este símbolo indica perigo de explosão.



Este símbolo indica perigo devido a corrente elétrica.



Este símbolo indica uma informação não relevante para a segurança.

3 Âmbito de vigência do manual de instruções

O presente manual de instruções do monitoramento de vibração do tipo HE103 é válido para as seguintes variantes:

Padrão/ATEX/IECEX/EACEx

A funcionalidade das variantes é idêntica. As variantes ATEX/IECEX/EACEx dispõem adicionalmente de certificações e identificações que permitem o uso em atmosferas potencialmente explosivas. Mais informação achas em capítulo "Áreas de utilização" na página 6.

4 O monitoramento de vibração do tipo HE103

O monitoramento de vibração do tipo HE103 é utilizado para a medição e o monitoramento da vibração absoluta de mancais de rolamento nas máquinas com base no padrão DIN ISO 10816.

Ele possui as seguintes características:

- Princípio de trabalho: O sistema de dois condutores.
- Grandeza de medida: O valor efetivo (rms) da velocidade de vibração em mm/s, conforme a DIN ISO 2954.
- O tempo de média RMS é de 60 s.
- Saída de corrente analógica: Sinal de corrente contínua livre de interferências de 4 a 20 mA, proporcional à faixa de medição do monitoramento.
- A ruptura no cabo de monitoramento pode ser detectada por um aparelho de avaliação a jusante: Valor do sinal de corrente contínua < 3,5 mA.

5 Uso previsto

O tipo HE103 serve exclusivamente para a medição de vibrações mecânicas e da temperatura em máquinas e em instalações mecânicas. O uso só é permitido no âmbito das especificações contidas na ficha de dados. **Áreas principais de aplicação:** Monitoramentos de torre de resfriamento, ventoinhas, ventiladores e sistemas mecânicos oscilantes semelhantes.

6 Escopo de fornecimento

Todas as variantes contêm:

- Monitoramento de vibração
- Manual de instruções

7 Documentos e certificados

Os seguintes documentos e certificados relacionados com o tipo HE103 podem ser consultados e transferidos em www.hauber-elektronik.de:

- Certificado de exame CE de tipo ATEX, n.º: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
- Certificado de conformidade de tipo IECEx, n.º: PTZ 18.0009 X Rev 2
- Certificado de conformidade de tipo UL, n.º: E507077-20191126
- Certificado EACEx RU C-DE.HA65.B.00053/19
- Declaração EAC


















8 Liberação de responsabilidade durante a operação em zonas potencialmente explosivas

Para o dimensionamento devido das conexões elétricas, relativo às diretrizes de proteção contra explosão e a correta colocação em funcionamento, o proprietário da instalação é o responsável único.

Se a instalação for construída por ordem do proprietário, por uma empresa subcontratada, a instalação deve ser colocada em funcionamento somente depois de a empresa subcontratada ter confirmado a devida instalação profissional conforme os regulamentos válidos, através de um certificado de instalação.

A primeira colocação em funcionamento de instalações ou partes de instalações à prova de explosão, bem como a nova colocação em funcionamento após alterações volumosas ou trabalhos de manutenção, tem de ser comunicada às respectivas autoridades de fiscalização competentes por parte da empresa usuária.

9 Áreas de utilização e exemplos de placas de características

| | HE103.00 | HE103.01 | HE103.03 |
|---------------------------------|--|--|---|
| Variante | Padrão CE/IEC/EAC UL Proc. Cont. Eq. Ord. Loc. | ATEX/IECEX/EACEx Encapsulamento à prova de pressão Ex db Proteção mediante invólucro Ex tb | UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Divisão 2 |
| Área de utilização | Atmosferas sem risco de ex- plosão | Atmosferas potencialmente ex- plosivas das zonas 1 e 21 2 e 22 | Atmosferas potencialmente ex- plosivas conforme UL Divisão 2 |
| Identificação |  E507077 Equipamento de controle de processos para local comum |  II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 IECEX Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C IECEX PTZ 18.0009 X Rev 2 EAC Ex 1Ex db IIC T4 X Ex tb IIIC T120 °C X -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C № TP TC 012/2011 |  Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T4 Class II, Division 2, Groups F and G, T4 E516625 Equipamento de controle de processos para local perigoso |
| Placa de características |  Type: HE103.00.16.00.00.00.000 Item-no.: 12345 Serial-no.: 123456 Measuring range V _{gr} : 0...16 mm/s Frequency range V _{gr} : 10...1000 Hz -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C    E507077 Proc. Cont. Eq. Ord. Loc. Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen GERMANY www.hauber-elektronik.de |  Type: HE 103.01.16.00.00.00.050 Item-no.: 12345 Serial-no.: 123456 Measuring range V _{gr} : 0...16 mm/s Frequency range V _{gr} : 10...1000 Hz -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH ^{18.0009 X Rev 2} Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen GERMANY www.hauber-elektronik.de  0539  PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 IECEX IECEX PTZ 18.0009 X Rev 2  |  Type: HE103.03.16.00.00.00.050 Item-no.: 12345 Serial-no.: 123456 Measuring range V _{gr} : 0...16 mm/s Frequency range V _{gr} : 10...1000 Hz -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C   E516625 Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen GERMANY www.hauber-elektronik.de |
| | тип: HE103.00.16.00.00.00.000 Серийный №: 123456 Диапазоны измерений V _{гр} : 0...16 мм/с Диапазон частот V _{гр} : 10...1000 гц -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C  производитель: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen Германия www.hauber-elektronik.de | тип: HE103.01.16.00.00.00.050 Серийный №: 123456 Диапазоны измерений V _{гр} : 0...16 мм/с Диапазон частот V _{гр} : 10...1000 гц -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C 1Ex db IIC T4 X Ex tb IIIC T120 °C Xb производитель: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen Германия www.hauber-elektronik.de  № TP TC 012/2011 | тип: HE103.03.16.00.00.00.050 Серийный №: 123456 Диапазоны измерений V _{гр} : 0...16 мм/с Диапазон частот V _{гр} : 10...1000 гц -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C  производитель: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen Германия www.hauber-elektronik.de |

Normas aplicadas

A listagem das normas incluindo os respectivos dados de versão constam do certificado de exame de tipo UE para o monitoramento de vibração.

10 Condições para a operação segura em atmosferas potencialmente explosivas

As seguintes condições têm que estar satisfeitas para a operação segura em atmosferas potencialmente explosivas.

10.1 HE103.01 (proteção contra ignição “encapsulamento à prova de pressão”)

Dados elétricos

| | | mín. | tip. | máx. |
|-----------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Tensão de alimentação | U_n | 10 V CC | 24 V CC | 30 V CC |
| Consumo de corrente | I_n | 4 mA | 4 ... 20 mA | 25 mA |

Tab. 1: Dados elétricos HE103.01

11 Dados técnicos

11.1 Dados gerais



Cada sensor possui uma das faixas de medição e de frequências listadas. Outras faixas sob pedido. Indique a faixa de medição e de frequência no seu pedido.

| | |
|------------------------|---|
| Faixa de medição: | 0 a 8 mm/s (somente com faixa de frequência > 10 Hz) 0 a 16 mm/s 0 a 32 mm/s 0 a 64 mm/s |
| Precisão de medição: | ± 10 % (conforme DIN ISO 2954) |
| Sensibilidade cruzada: | < 5 % |
| Faixa de frequência: | 10 Hz a 1000 Hz (padrão) 1 Hz a 1000 Hz |
| Ponto de calibragem | 159,2 Hz e amplitude de 90 % da faixa de medição |
| Aceleração máxima | ±16,5 g |
| Vida útil | 10 anos |
| Valor MTTF | 399 anos |

Tab. 2: Dados gerais

11.2 Dados elétricos

| | |
|--|---|
| Sinal de saída: | 4 a 20 mA (proporcional à faixa de medição) |
| Alimentação de tensão: | 10 a 30 V CC |
| Consumo de energia (máx.): | 25 mA |
| Impedância/Carga (máx.): | 500 Ω |
| Fusível * | 30 VCC, 3 A, inércia média |
| * Para operar o sensor em conformidade UL, o cabo de alimentação têm que ser protegido por um fusível homologado UL. | |

Tab. 3: Dados elétricos

11.3 Faixas de temperatura de operação admissíveis

| Variante | Temperatura ambiente (T_A) | Temperatura do cabeçote de medição (na área da fixação) |
|---|---|--|
| Padrão | -40 °C ... +60 °C | -40 °C ... +125 °C |
| ATEX/IECEX/EAC Encapsulamento à prova de pressão Ex d Proteção mediante invólucro Ex tb | -40 °C ... +60 °C | -40 °C ... +125 °C |

Tab. 4: Faixas de temperatura de operação admissíveis

11.4 Faixa de trabalho do monitoramento de vibração

A faixa de trabalho é independente da faixa de medição. Ela pode ser derivada da aceleração máxima, que é de 16,5 g em todas as frequências. A velocidade máxima de vibração que pode ser medida resulta da fórmula

$$v_{max} = \int a_{max}$$

Para vibração sinusoidal é válido

$$v_{max} = \frac{a_{max}}{2\pi f}$$

Fig. 1: mostra tal faixa de trabalho do monitoramento de vibração, que é limitada pela velocidade de vibração máxima que pode ser medida em mm/s, dependendo da frequência em Hz.

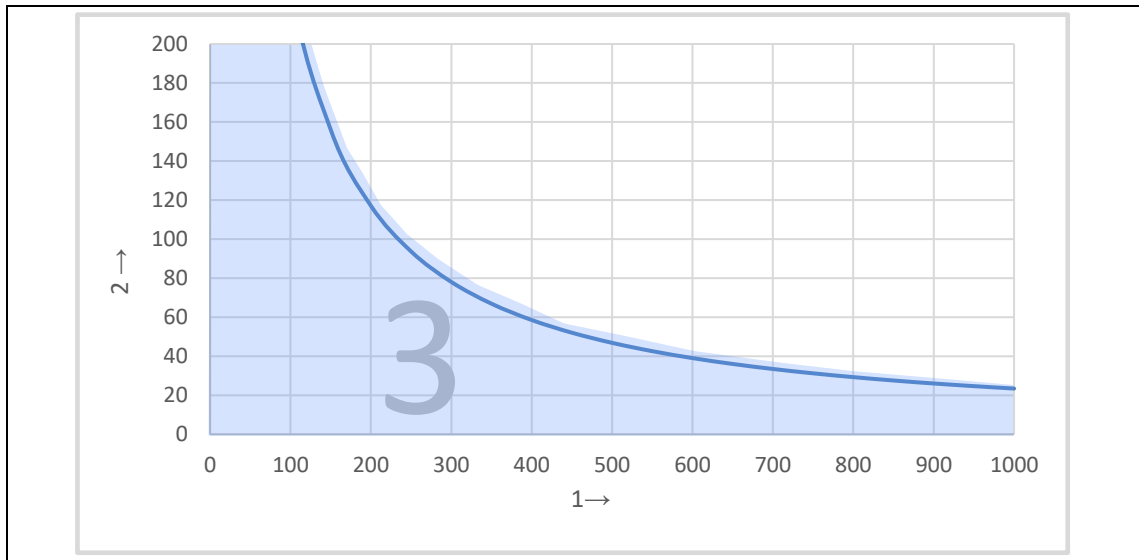


Fig. 1: Diagrama da faixa de trabalho

- 1 Frequência em Hz
- 2 Velocidade de vibração em mm/s
- 3 Faixa de trabalho do monitoramento de vibração

Exemplos de leitura:

| Frequência (Hz) | Velocidade de vibração máxima que pode ser medida (mm/s) |
|-----------------|--|
| 250 | 103 |
| 400 | 64 |
| 1000 | 25 |

Tab. 5: Exemplos de leitura da faixa de trabalho

11.5 Resposta de frequência típica

10 Hz a 1000 Hz (padrão)

A resposta de frequência é registada por um sensor de referência.

- 4 Hz. . . Sensor de aceleração de 1200 Hz

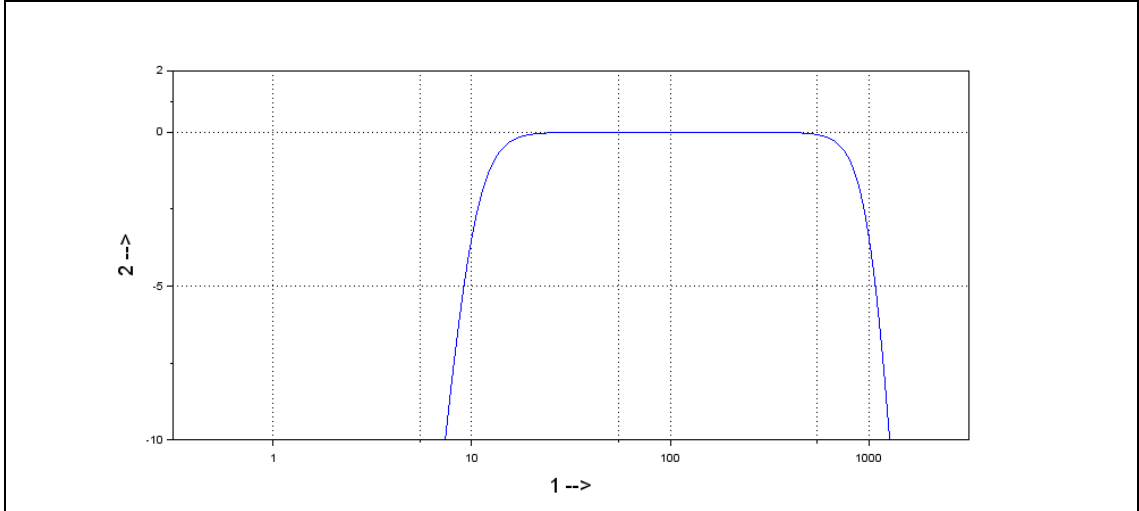


Fig. 2: Resposta de frequência típica de 10 Hz a 1000 Hz

- 1 Frequência em Hz
- 2 Ganho em dB

1 Hz a 1000 Hz

A resposta de frequência é registrada por dois sensores de referência.

- 1 Hz. . . Sensor laser de 10 Hz
- 10 Hz. . . Sensor de aceleração de 1200 Hz

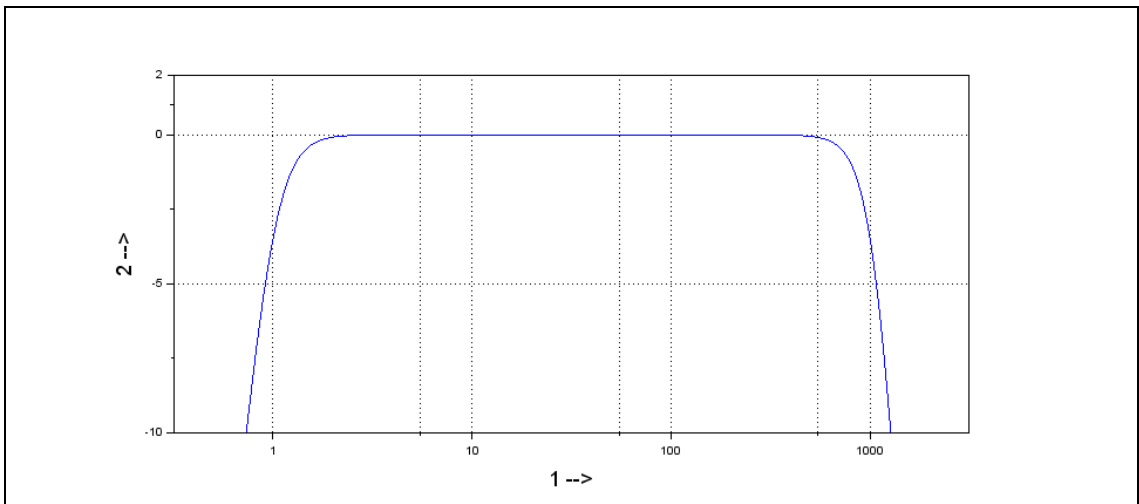


Fig. 3: Resposta de frequência típica de 1 Hz a 1000 Hz

- 1 Frequência em Hz
- 2 Ganho em dB

11.6 Dados mecânicos



Mais materiais e fixações constam do capítulo "Codificação tipo HE103" em página 20.

| | |
|--|---|
| Material do invólucro: | Aço inoxidável V2A, material n.º: 1.4305 (padrão) |
| Fixação: | Tamanho de chave 24 (sextavado) M8 x 8 mm Passo: 1,25 mm (padrão) |
| Tipo de montagem: | em pé/vertical deitado/horizontal |
| Sentido da medição: | Ao longo do eixo de fixação |
| Torque de aperto Sensor | 8 Nm |
| Torque máx. da porca de capa M12 do conector | 0,4 Nm |
| Peso: | aprox. 200 g |
| Classe de proteção: | IP 66/67 (em estado conectado) |

Tab. 6: Dados mecânicos

11.7 Dimensões do invólucro

11.7.1 Variante: Padrão

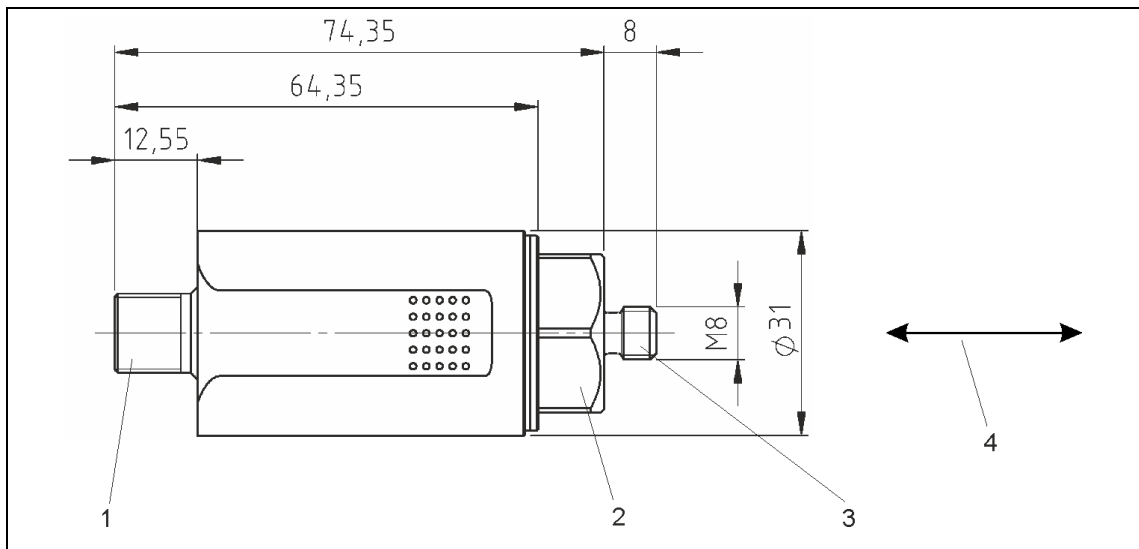


Fig. 4: Invólucro com conector M12

Todas as medidas em mm

- 1 Conector M12
- 2 Tam. chave 24
- 3 Fixação
- 4 Sentido de medição ao longo do eixo de fixação

11.7.2 Variante: ATEX/IECEX/EACEx Ex d

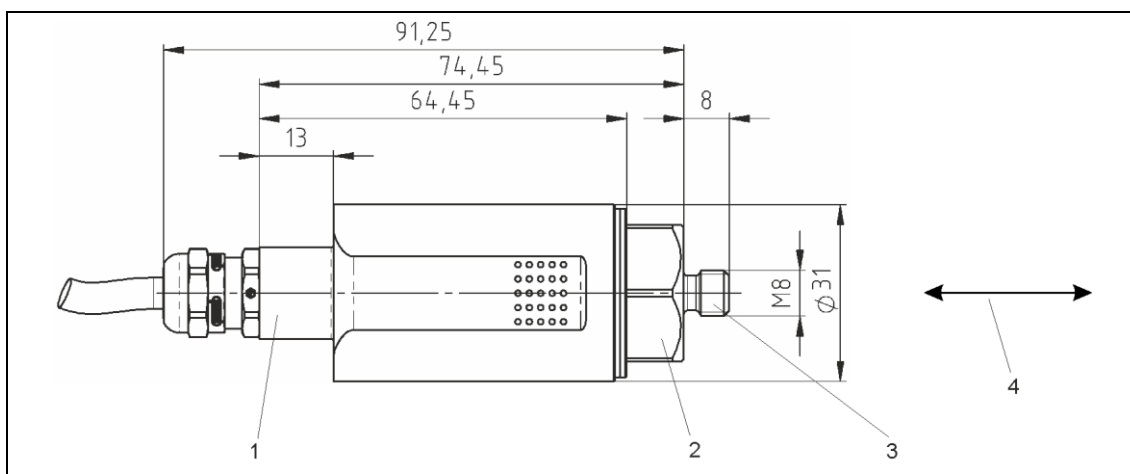
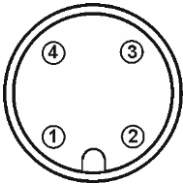



Fig. 5: Invólucro com cabo integrado

Todas as medidas em mm

- 1 Prensa-cabo para cabo integrado
- 2 Tam. chave 24
- 3 Fixação
- 4 Sentido de medição ao longo do eixo de fixação

12 Conexões

| | |
|---|--|
| Variante: | Padrão |
| Conector, M12, de 4 pinos | |
|  | |
| | Pino 1: 10 a 30 V CC Pino 2: NC Pino 3: 4 a 20 mA Pino 4: NC NC: Não conectado |
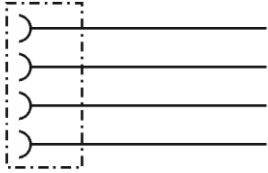
| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Variante: | ATEX/IECEX/EACEX Encapsulamento à prova de pressão Ex d | | |
| | ATEX / IECEX / EACEX Proteção mediante invólucro Ex tb | | |
| Cabo integrado | | | |
| 1) 2) 3) 4) |  | Castanho Branco Azul Preto | Pino 1: 10 a 30 V CC Pino 2: NC Pino 3: 4 a 20 mA Pino 4: NC NC: Não conectado |
| Cabo com bainha PUR, Ø: aprox. 6,5 mm, de 4 polos, 0,34 mm ² | | | |



O sistema trabalha de acordo com o princípio de dois condutores. Ou seja, a função total (alimentação de tensão e sinal de corrente) é realizada mediante 2 fios (pino 1 e pino 3).

Para evitar interferências capacitivas, os pinos 2 e 4 têm que se manter **abertos** ou **sem atribuição!**

13 Montagem e desmontagem

13.1 Instruções gerais

Os trabalhos de montagem e desmontagem no e com o monitoramento de vibração só podem ser realizados por um profissional autorizado que esteja familiarizado com os regulamentos de segurança para o manuseio de componentes elétricos!



O invólucro do monitoramento de vibração tem que ser aterrado através da fixação, ou através da massa da máquina da superfície de montagem ou através de um condutor de proteção separado (PE)!

13.2 Fixação do monitoramento de vibração à superfície de montagem

13.2.1 Pré-requisitos

- Superfície de montagem limpa e plana, ou seja, isenta de tinta, ferrugem, etc.
- A superfície do cabeça de medição do monitoramento de vibração tem que assentar de forma plana na superfície de montagem.

13.2.2 Ferramentas

- Chave sextavada, Tam. 24

13.2.3 Passos de trabalho e instruções

- Enroscar o monitoramento de vibração de união positiva no furo roscado da superfície de montagem, através da chave sextavada. O torque de aperto deve ser de 8 Nm.
- O torque de aperto da porca de capa M12 da união de encaixe não deve ultrapassar 0,4 Nm.



Para obter valores de medição exatos, o monitoramento de vibração deve ser fixado com união positiva à superfície de montagem!



Têm que ser evitadas construções auxiliares para a fixação! Desde que inevitáveis, executá-las o mais rígido possível!



Loops de aterramento ou de massa representam os problemas mais frequentes em instalações de medição com sistemas sensor sensíveis. Eles são criados por diferenças de potencial no circuito de corrente entre o sensor e a unidade de avaliação. Como contramedida recomendamos o nosso conceito de aterramento padrão ou, dependendo do uso, nosso Conceito de aterramento alternativo



Se deve observar que a conexão á terra tem que ser eletricamente segura.

14 Instalação e colocação em funcionamento

14.1 Instruções gerais

A instalação e a colocação em funcionamento do monitoramento de vibração somente podem ser realizadas por um profissional autorizado que esteja familiarizado com os regulamentos de segurança para o manuseio de componentes elétricos!



Proteger o cabo de conexão e eventuais cabos de extensão contra interferências elétricas e danos mecânicos! Para o efeito, observar os regulamentos e instruções locais!

14.2 Esquema de conexões

Loops de aterramento ou de massa representam os problemas mais frequentes em instalações de medição com sistemas sensor sensíveis. Eles são criados por diferenças de potencial no circuito de corrente entre o sensor e a unidade de avaliação.



Se deve observar que a conexão á terra tem que ser eletricamente segura.

14.2.1 Conceito de aterramento padrão

No caso do conceito de aterramento padrão, a blindagem do cabo do sensor não tem qualquer conexão ao invólucro do sensor. O invólucro do sensor está conectado ao mesmo potencial que a conexão de aterramento da máquina.

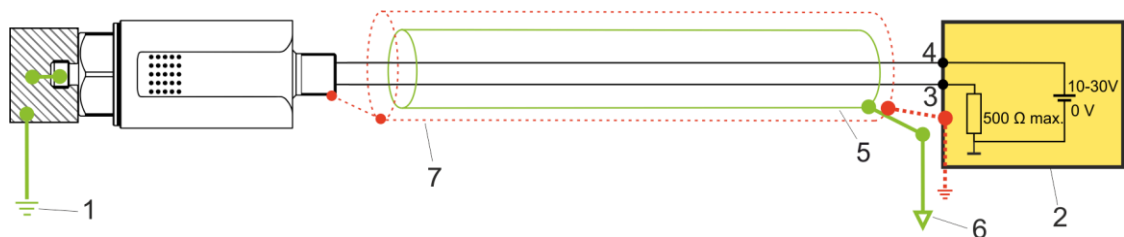


Fig. 6: Conceito de aterramento padrão

- 1 Aterramento da máquina
- 2 Unidade de avaliação (aparelho de medição, PLC...)
- 3 azul – sinal de corrente de 4 a 20 mA
- 4 castanho – 10 a 30 V CC
- 5 Blindagem do cabo
- 6 Potencial de terra Unidade de avaliação
- 7 Mangueira protetora metálica opcional (só disponível para variantes com cabo integrado)

14.2.2 Conceito de aterramento alternativo

No caso do conceito de aterramento alternativo, a blindagem do cabo do sensor está conectada ao invólucro do sensor. O invólucro do sensor fica desacoplado do aterramento da máquina através de um adaptador CEM (vermelho). No caso do conceito de aterramento alternativo, é garantida a conexão à terra eletricamente segura só para variantes com uma conexão de encaixe M12. Para variantes com um cabo integrado, não pode ser usado o conceito de aterramento alternativo.

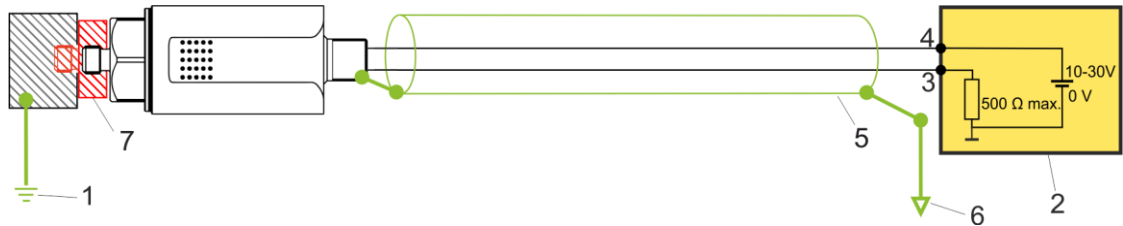


Fig. 7: Conceito de aterramento alternativo

- 1 Aterramento da máquina
- 2 Unidade de avaliação (aparelho de medição, PLC...)
- 3 azul – sinal de corrente de 4 a 20 mA
- 4 castanho – 10 a 30 V CC
- 5 Blindagem do cabo
- 6 Potencial de terra Unidade de avaliação
- 7 Adaptador CEM (Hauber Art. n.º 10473)



Ao fazer o seu pedido, informe-nos se optar pelo conceito de aterramento alternativo. Oferecer-lhe-emos então o cabo sensor correspondente e o adaptador CEM.

15 Manutenção e reparo

15.1 Instruções gerais



Trabalhos de reparo e limpeza em monitoramentos de vibração só podem ser realizados por um profissional autorizado que esteja familiarizado com os regulamentos de segurança para o manuseio de componentes elétricos!



Substituir imediatamente cabos de conexão defeituosos!
Um monitoramento de vibração defeituoso tem de ser trocado na íntegra!



O monitoramento de vibração HE103 está isento de manutenção!

15.2 Tabela de eliminação de erros

| Erro | Causa | Medida |
|-------------------------------------|---|---|
| Sem valor de medição (4 - 20 mA) | Sem tensão de alimentação | Verificar a fonte de tensão e/ou a alimentação |
| | Interrupção no cabo de conexão | Trocar o cabo de conexão |
| | Fusível defeituoso | Substituir o fusível |
| | Conexão com polaridade invertida | Corrigir a polaridade da conexão |
| | Monitoramento de vibração defeituoso | Monitoramento de vibração substituir |
| Valor de medição incorreto | Monitoramento de vibração não montado em união positiva | Montar o monitoramento de vibração em união positiva |
| | Monitoramento de vibração montado no local errado | Montar o monitoramento de vibração montado no local correto |
| Problemas CEM | | Mais informação achas em capítulo "Conceito de aterramento alternativo" na página 17. |

Tab. 7: Tabela de eliminação de erros

16 Transporte, armazenamento e descarte

O sensor tem de ser protegido contra impactos ambientais nocivos e danos mecânicos durante o transporte por uma embalagem adequada.

O sensor nunca deve ser armazenado em temperaturas ambiente fora da temperatura de operação permitida.

O produto contém componentes eletrônicos e tem de ser eliminado de forma devida conforme as normas e leis locais.

17 Acessórios

| | Padrão | ATEX/IECEX Ex d, tb |
|--|--------|---------------------|
| Acessórios | | |
| Certificado de calibração de fábrica - Art. n.º: 10419 | x | x |
| Aparelho de avaliação dos tipos 652, 656 | x | x |
| Aparelho de medição manual do tipo HE400 | x | |
| Pé magnético - Art. n.º: 10054 | x | |
| Diferentes adaptadores de montagem p. ex. M8 -> M10 | x | x |
| Contra-conector fabricado | x | x |
| Cabo de conexão, casquilho M12, de 4 polos, 0,34 mm ² , C= 2 m, 5 m, 10 m ou sob consulta | x | |
| Manga protetora de borracha sem logótipo HE - Art. n.º: 11027; com logótipo HE - Art. n.º: 10986 | x | x |
| Mangueira de proteção metálica | x | x |
| Adaptador CEM - Art. n.º: 10473 | x | |



No caso de uso NO EXTERIOR ou com RESPINGOS DE ÁGUA, o monitoramento de vibração deve ser coberto com a manga protetora de borracha para proteção adicional.



Manga protetora de borracha

18 Codificação tipo HE103

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HE103. | 00. | 16. | 01. | 00. | 00. | 000 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Série HE

103 = transmissor 4 a 20 mA ~ mm/s rms, Tempo de média 60 s

ATEX/IECEX/EACEx

00 = sem ATEX/IECEX/EACEx
 01 = ATEX/IECEX/EACEx Ex d e Ex tb (Zona 1/2/21/22)
 03 = UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2

Faixa de medição

8 = 8 mm/s rms (somente disponível na faixa de frequência >=10 Hz)
 16 = 16 mm/s rms (padrão)
 32 = 32 mm/s rms
 64 = 64 mm/s rms
 128 = 128 mm/s rms

Faixa de frequência

00 = 10 a 1000 Hz (padrão)
 01 = 1 a 1000 Hz

Material do invólucro

00 = 1.4305 (V2A) (padrão)
 01 = 1.4404 (V4A)
 02 = 1.4462 Duplex Aço inoxidável

Rosca de fixação do invólucro (padrão)

00 = M8 x 8 mm; inclinação de 1,25 mm

Conexão

000 = conector M12 (padrão)
 020 = cabo integrado de 2 m
 050 = cabo integrado de 5 m
 100 = cabo integrado de 10 m



A sua configuração pretendida não consta da lista? Entre em contato conosco, nós conseguimos oferecer-lhe uma solução específica para o cliente.

19 Declaração de conformidade UE

Declaração de conformidade

HAUBER-Elektronik GmbH
 Fabrikstraße 6
 D-72622 Nürtingen-Zizishausen

declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos listados abaixo, aos quais esta declaração se refere, cumprem os requisitos essenciais de segurança e proteção de saúde das diretrizes e normas listadas abaixo.

Famílias de produto

HE100, HE101, HE102, HE103

Anexo tipo ATEX

A UL International Demko A/S certifica, na qualidade de **Organismo Notificado n.º 0539** ao abrigo da diretiva do Conselho de Comunidade europeia de 26 de fevereiro de 2014 (2014/34/UE), que o fabricante mantém um sistema de controle de qualidade da produção, que cumpre o **Anexo IV** da presente diretiva.

Identificação CE colocada



Marca e certificados

HE100.01/HE101.01/HE102.01/HE103.01

| Identificação | Certificado |
|--|--------------------------|
| II 2 G Ex db IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T120 °C Db | PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 |

HE100.02

| Identificação | Certificado |
|--|--------------------------|
| II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T125 °C Db | PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 |

Assinatura

Nürtingen, 15/04/2021

Local e data

Tobias Bronkal, Gerente proprietário